

Ministry of Higher Education
And Scientific Research
University of Anbar
College of Engineering
Department of Chemical and
Petrochemical Engineering



Engineering Workshops

Chapter Four - Plumbing

Workshop


Presented by:
Asst. Lect. Ibrahim Khudhur

سبابة المعادن Metal Casting

سبابة المعادن : هى احدى عمليات تشكيل المعادن وفيها يتم صب المعدن المنصهر وهو فى الحالة السائلة فى فراغ آخذا شكل المسبوك المطلوب انتاجه بعد تجمده -**المسبك**: هو المكان المخصص لانتاج المسبوكات.

ويراعى فى المعادن التى تشكل بالسبابة أن تكون

- 1- ذات درجة انصهار منخفضة .
- 2 - ذات شد سطحي ضئيل .
- 3- تحتفظ بخواصها الفيزيائية والميكانيكية بعد تجمدها -

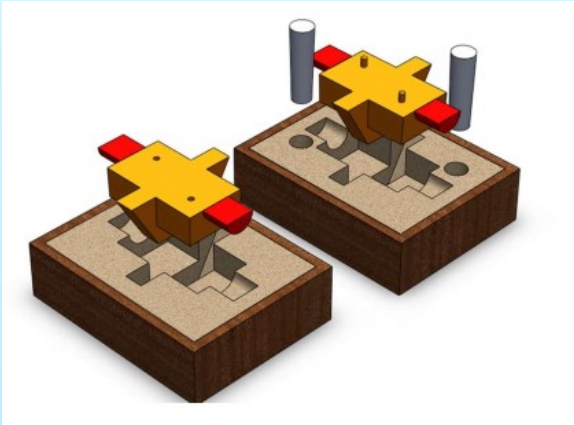


أهمية عملية السبابة


- 1- إنتاج الاشكال المعقدة والتى يصعب انتاجها بالطرق الاخرى.
- 2- إنتاج المشغولات التى بها تجاويف داخلية او خارجية كالمنتجات مزدوجة الجدران
- 3- إنتاج المشغولات ذات الزعانف الكبيرة والتى لا يمكن انتاجها بالطرق الاخرى أو يكون انتاجها بالطرق الاخرى غير مجدى اقتصاديا .

السبّاقة

- تعتبر عمليات السبّاقة من أهم العمليات التكنولوجية التي تستخدم في الصناعة ويمكن بواسطة عمليات السبّاقة الحصول على مسبوكات نصف مصنعة أو مصنعة وذلك حسب طريقة السبّاقة المستخدمة، وتؤدي عملية السبّاقة إلى الحصول على منتج بسعر تكلفة أقل با 30 - 50 ٪ عن نفس المنتج لو أنتج بطرق أخرى غير سبّاقة المعادن.

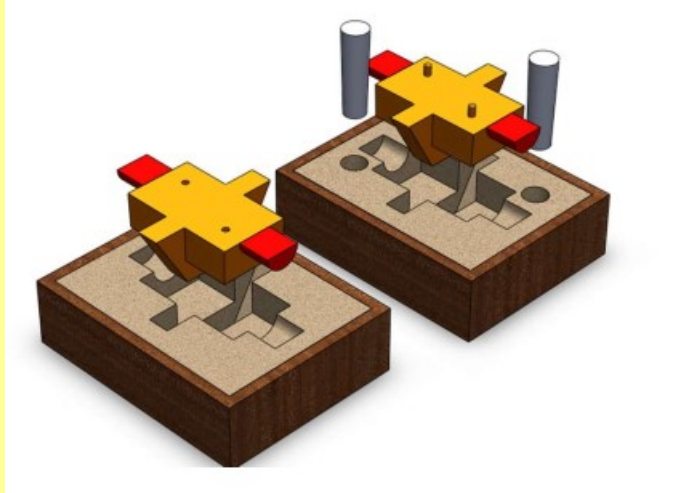

تصنيف عمليات سباكة المعادن

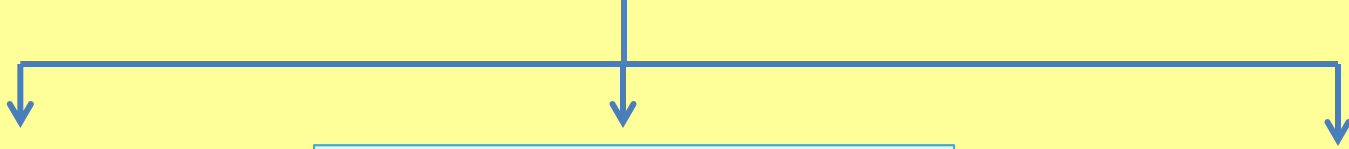


1- سباكة القوالب الرملية:
قوالب الرمل الاخضر
قوالب الرمل الجاف
قوالب الرمل الاسمنتي
قوالب مصنوعة من داليك
قوالب مجهزة في ارضية المسبك
تشكيل القوالب بواسطة ماكينات
الدك

2- سباكة القوالب المعدنية الدائمة:
* السباكة في قالب معدني تحت
تأثير الجاذبية الارضية
* السباكة بالطرد المركزي

3- السباكة بالطرق الخاصة:
-السباكة في قوالب قشرية
-السباكة الدقيقة بالشمع
المفقود
-السباكة بالصب المستمر

منحنيات التبريد والتجمد


- درجة حرارة المنصهر Pouring temperature هي درجة الحرارة عند بداية صب المعدن المنصهر.
- التبريد السائل Liquid cooling هي مرحلة انخفاض درجة حرارة المعدن وهو لا يزال في الحالة السائلة
- بداية التجمد Freezing begins هي درجة الحرارة التي تبدأ عندها عملية التجمد
- نهاية التجمد Freezing completed هي درجة الحرارة التي تنتهي عندها عملية التجمد درجة حرارة التجمد Freezing Temperature

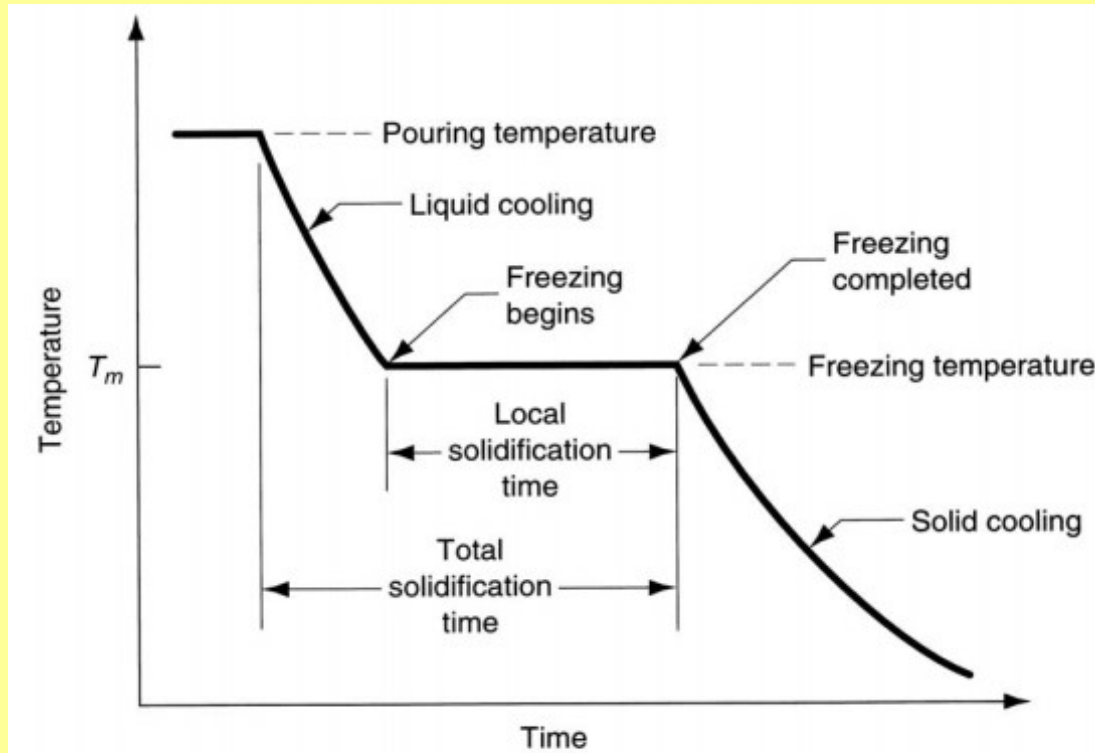

شكل ١- ٢ منحنى التبريد للمعادن النقية

السباكة الرملية Sand Casting

- السباكة الرملية هي عبارة عن عملية صب المعدن في قوالب مصنوعة من الرمل حيث يتم الحصول الجوفيف في القالب الرملي عن طريق نموذج يمثل شكل السبيكة المطلوب صبها.
- وتستخدم هذه الطريقة في إنتاج معظم المسبوكات وهي أوسع طرق السباكة انتشارا وتستخدم هذه الطريقة إذا كان المطلوب إنتاج عدد معين ومتكرر من المسبوكات أو قطعة واحدة معقدة الشكل أو كبيرة الحجم. وتتم عملية السباكة على مراحل عدة كما يلي:

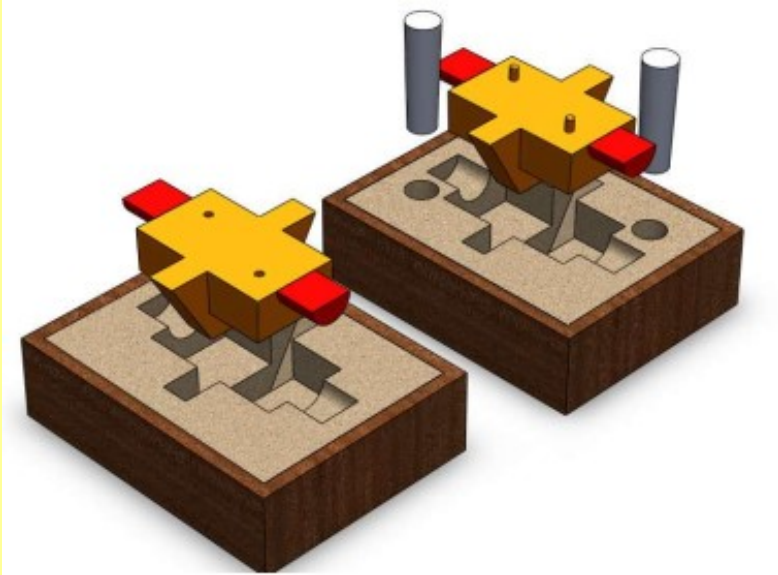

المراحل الأساسية لعمليات سباكة المعادن

1- اعداد وصنع النماذج والمدكات: **Pattern and Cores Making**

تصنع عادة من الخشب أو المعدن أو البلاستيك وتدخل فى حساب ابعادها سماحات الانكماش والتشغيل والسماحات التكنولوجية التى تسمح بسحب النموذج بسهولة من فجوة القالب

2- اعداد وتشكيل القالب والدليك: **Mould and Core Preparation**

تستخدم أدوات ومعدات المسبك فى دك وكبس الرمل وختم النموذج واعداد فتحات الصب **Gating system** وفتحات خروج المعدن الزائدة التغذية **Risers**

3- صهر المعدن ومعالجة المصهور: **Melt and Melting treatment**

يتم الصهرواضافة العناصر السبائكية وضبط المكونات واضافة بعض المواد المختزلة والماصة للغازات

4-الصب والتجمد: **Pouring and Solidification**

يتم صب المعدن المنصهر داخل الفراغ الموجود فى القالب حتى يملأ كل تفاصيل الفراغ ويبدأ التجمد ويتحول الى الحالة الصلبة

5- اخراج المسبوك وتنظيفه: **Fettling and Cleaning**

يتم اخراج المسبوك من القالب وتنظيفه وازالة المصببات والمغذيات والزوائد الاخرى وتهذيب الاطراف

6- اختبار جودة المسبوك: **Casting Inspection**




يتم اجراء الاختبارات المختلفة للتأكد من خلو المسبوك من العيوب

المراحل الاساسية لعمليات سباكة المعادن


1- اعداد وصنع النماذج والمذكات: Pattern and Cores Making

تصنع عادة من الخشب أو المعدن أو البلاستيك وتدخل فى حساب ابعادها سماحات الانكماش والتشغيل والسماحات التكنولوجية التى تسمح بسحب النموذج بسهولة من فجوة القالب.

القطعة المراد تصنيعها:

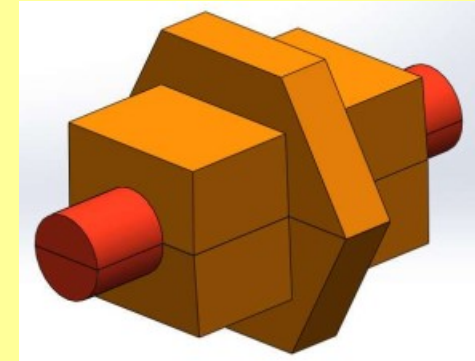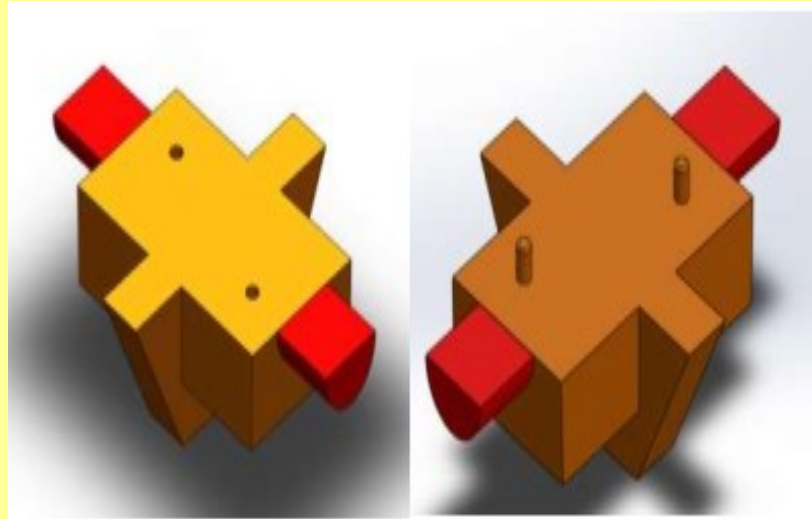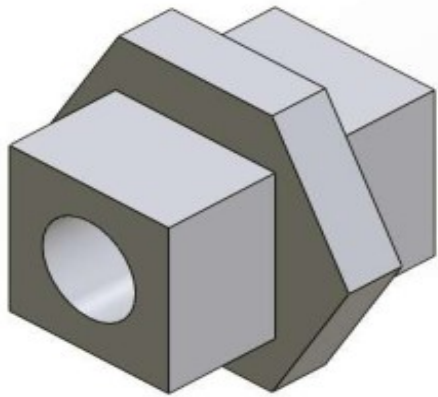




أدوات ركة الرمل (المذكات)

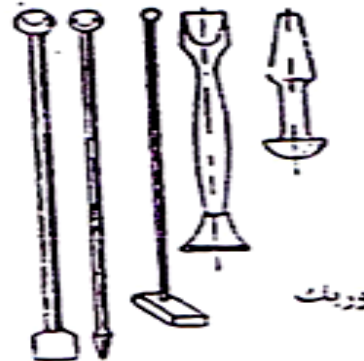

3- انواع النماذج من حيث عدد الاجزاء

أ- نموذج من قطعة واحدة

ب- نموذج من قطعتين

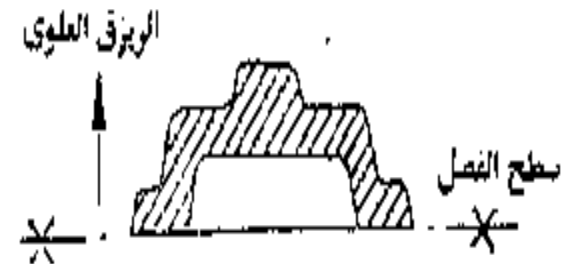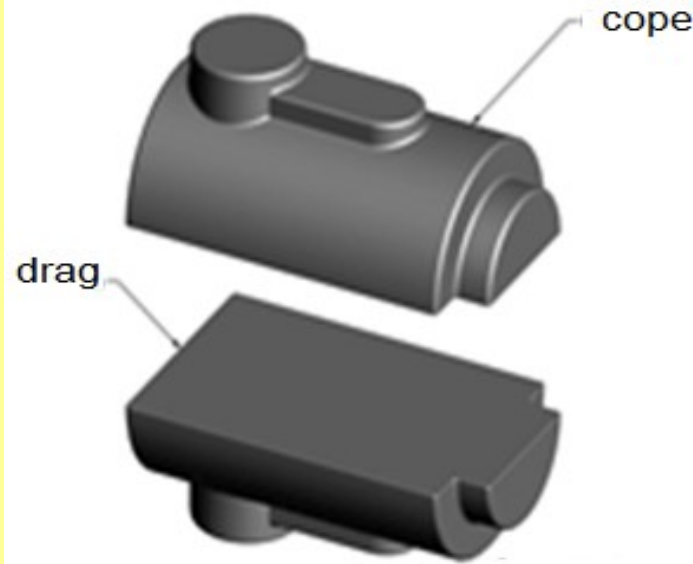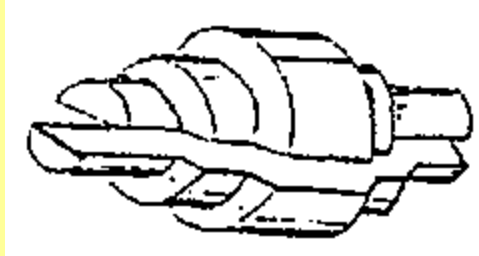

نموذج قطعة واحدة

نماذج مجزأة من قطعتين

النماذج: Patterns

1- وظائف النموذج:-

- أ- تشكيل فراغ القالب
- ب- تشكيل الممرات المطلوبة لانسياب المعدن المنصهر داخل القالب
- ج- تخليق السطح الفاصل
- د- يسمح بتشكيل فراغ في القالب لركائز الدلائك بالعمق والحجم الكافي

2- أنواع خامات النماذج:-

- أ- نماذج خشبية: Wooden Pattern
- ب- نماذج معدنية: Metallic Pattern
- ج- نماذج شمعية: Wax Pattern
- د- نماذج من مواد قابلة للاشتعال مثل الفوم: Flammable Patterns



سماحات النماذج: Pattern Allowances


1- تسامح الانكماش Contraction allowances :-

وهي الزيادة التي تضاف الى ابعاد النموذج لتعويض قيمة الانكماش التي تحدث عند تحول المعدن من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة.

2- تسامح التشغيل Machining allowances :-

نظرا لخشونة سطح المسبوك الناتج من قالب الصب فانه يلزم احيانا تسوية بعض اسطح المسبوك باستخدام ماكينات التشغيل لذلك تزداد ابعاد النماذج بمقدار سمك طبقة المعدن المراد ازالتها بعمليات التشغيل

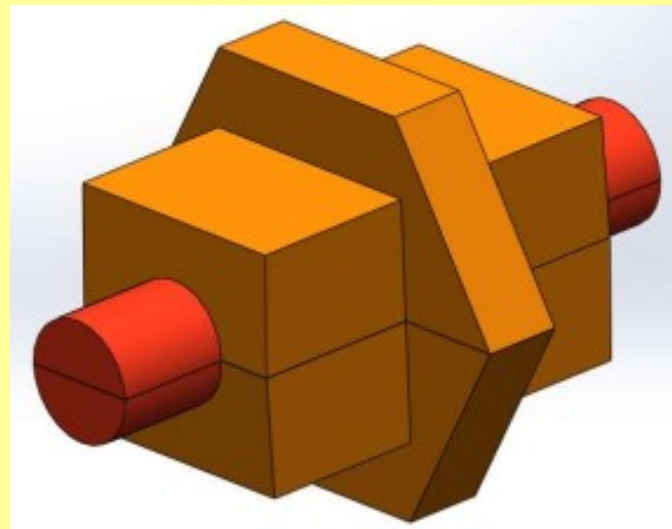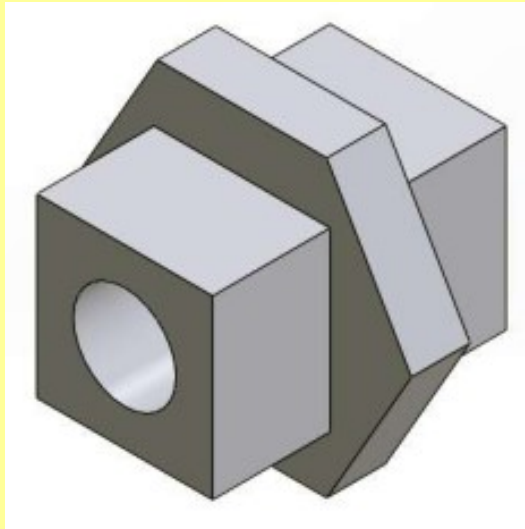

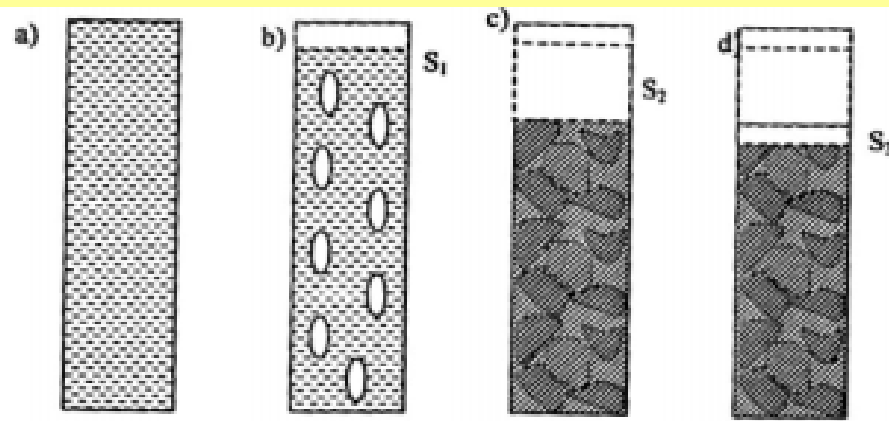

شكل ١ - ٧ رسم تخطيطي يوضح مراحل التقلص (الانكماش) في معدن المصبوب من لحظة الصب (a)
ثم الانكماش بـ S_1 , S_2 , S_3

(a) المعدن في الحالة السائلة

(b) الانكماش في الحالة السائلة نتيجة انخفاض درجة الحرارة

(c) الانكماش في مرحلة التجمد (التحول)

(d) الانكماش في الحالة الصلبة بعد نهاية التجمد.

ويمكن حساب مقدار الانكماش الطولي كالتالي:

$$S\% = \frac{L_1 - L_2}{L_2} \cdot 100\%$$


حيث:

L_1 = طول النموذج مم


L_2 = طول المسبوك مم بعد حدوث التجمد

$S\%$ = سماح الانكماش (نسبة مئوية)

سماح السلبية

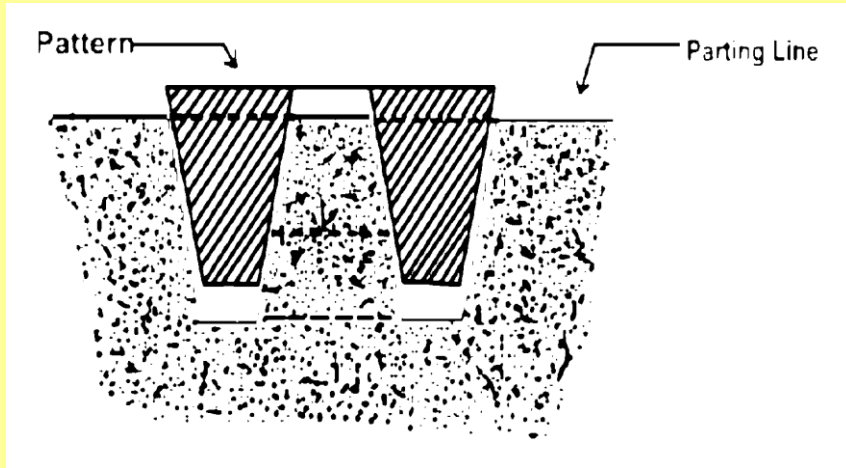


نموذج بسماح سلبية
لا يحدث تلف للقالب اثناء اخراج النموذج

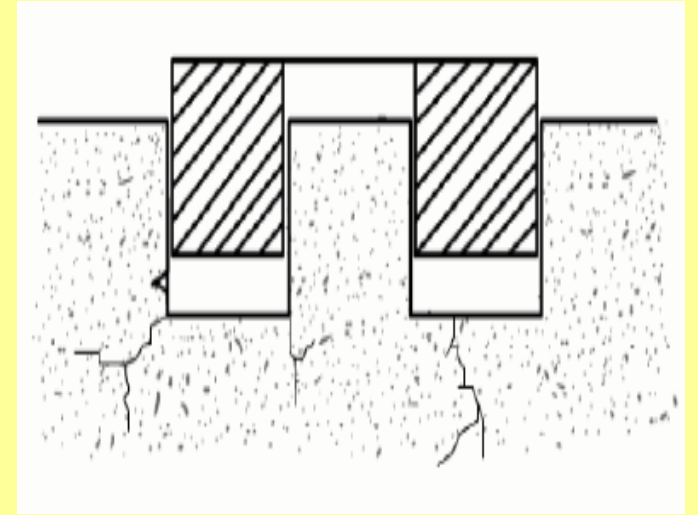

نموذج بدون سماح سلبية
يحدث تلف للقالب الرملي اثناء اخراج النموذج

تشكيل الداليك: Core Making

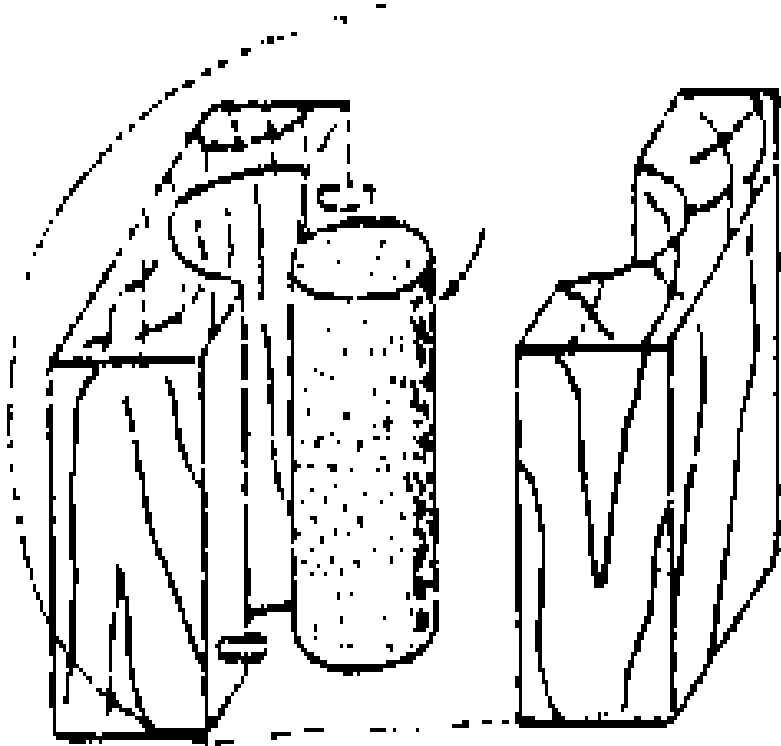

يتم تشكيل الداليك باستخدام صندوق الداليك والذي يصنع في نفس الوقت مع النموذج سواء من الخشب او المعدن بابعاد التجويف المطلوب عمله مع اضافة السماحات المختلفه والسابق ذكرها . ثم يرفع الداليك من صندوق الداليك وبعد ذلك يتم تحميل الداليك في محمصة الداليك عند درجة حرارة 250 °م


- أنواع الداليك:-

أ- داليك افقية: Horizontal Cores

ب- داليك راسية: Vertical Cores


ج- داليك مركبة: Compound Cores

أنواع الدلايك

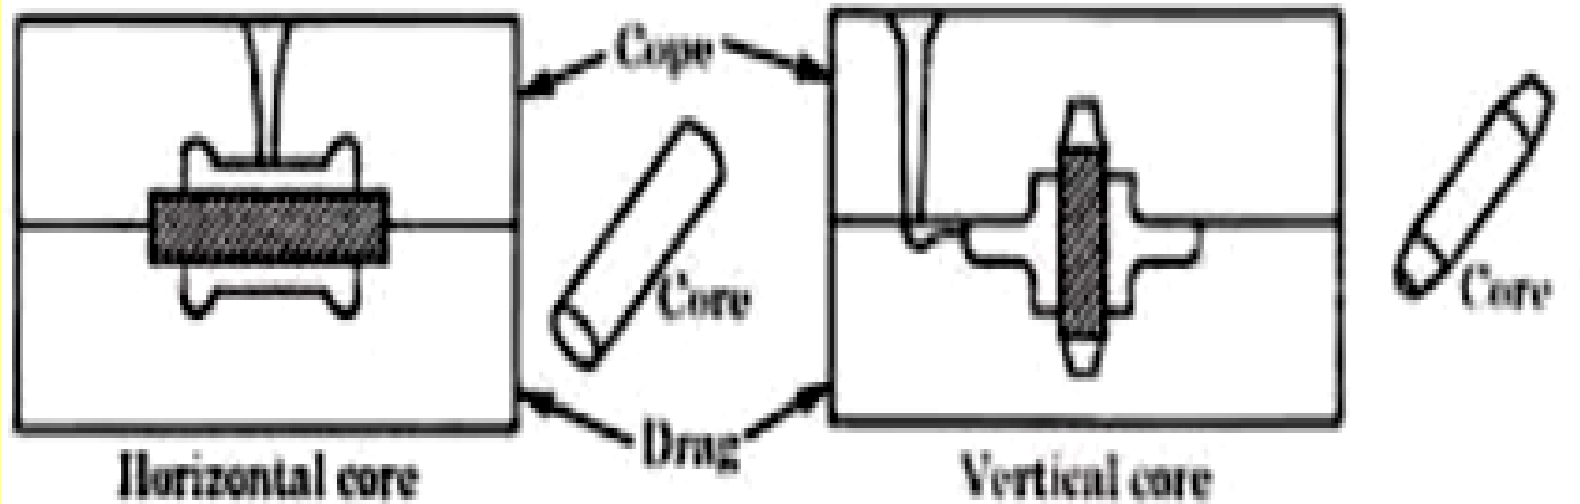


دلايك افقية

دلايك رأسية

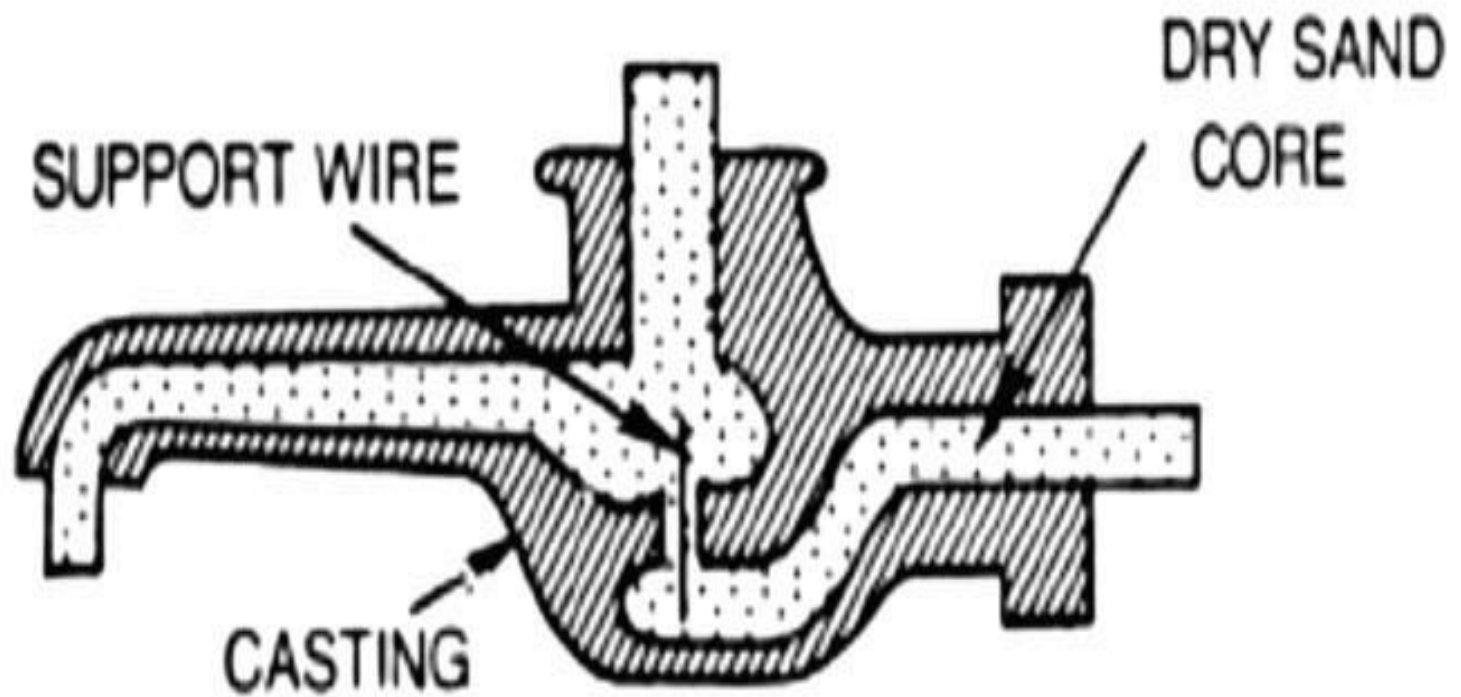

دلاليك مركبة

خطوات تجهيز قالب رملي

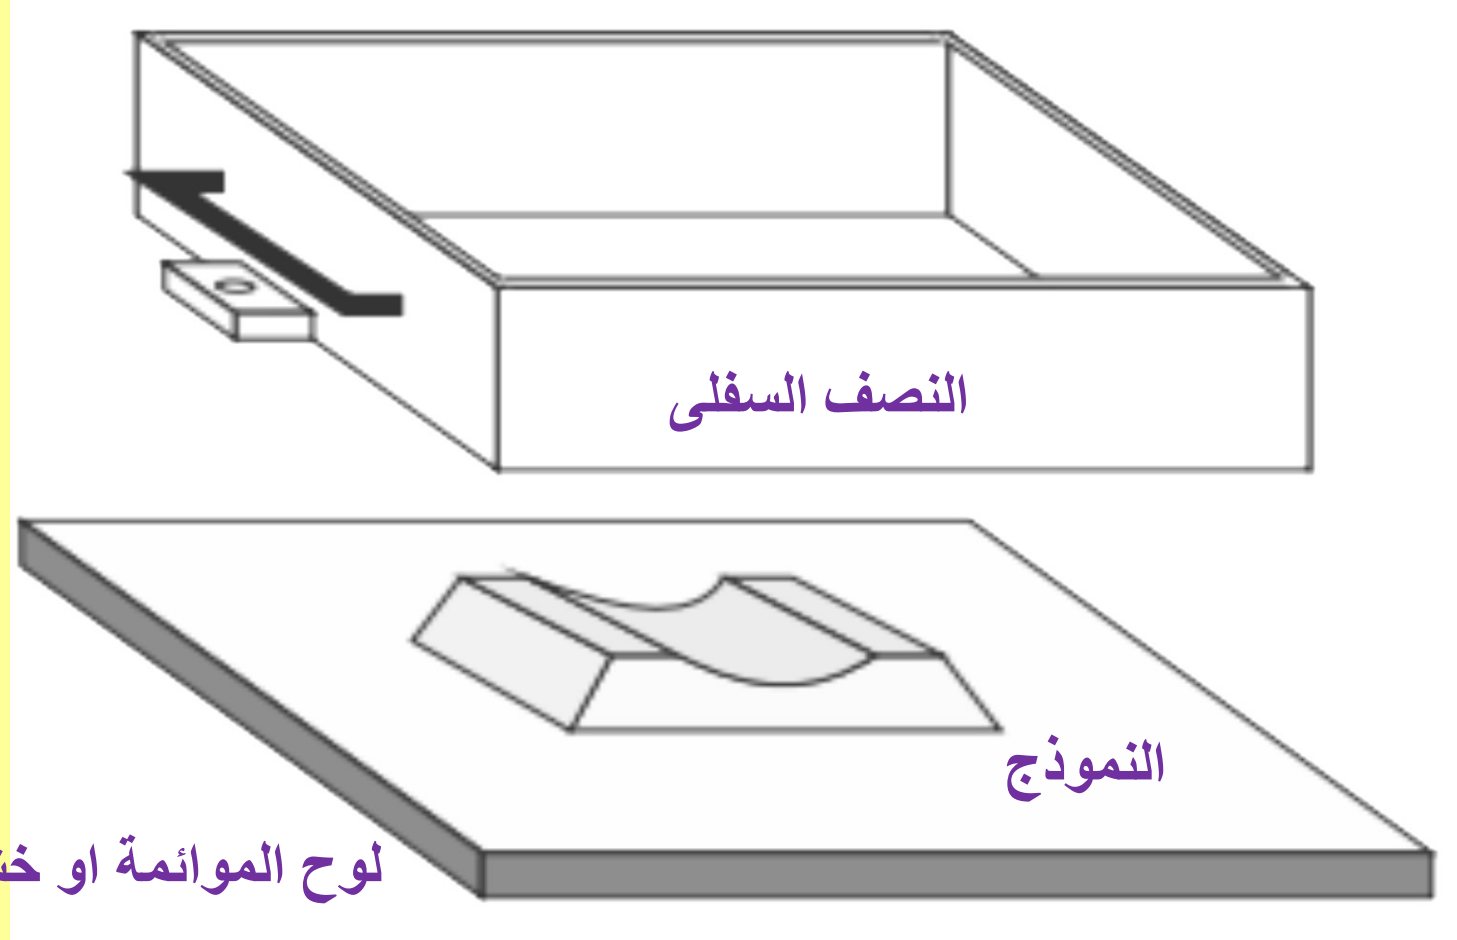

الخطوة الاولى ويتم فيها وضع لوح الموائمة
وعليها النموذج ثم النصف السفلى للريزق

المراحل الأساسية لعمليات سباكة المعادن

2- اعداد وتشكيل القالب: Mould and Core Preparation

تستخدم أدوات ومعدات المسبك فى دك وكبس الرمل وختم النموذج واعداد فتحات الصب Gating system وفتحات خروج المعدن الزائدة التغذية Risers

تشكيل القوالب الرملية

- القوالب هى الأدوات التى يتم عن طريقها تشكيل المسبوكات المطلوبة.
- يستخدم فى تشكيل القوالب انواع مختلفة من الرمال -

انواع القوالب الرملية:

- قوالب الرمل الاخضر.
- قوالب الرمل الجاف.
- قوالب الرمل الاسمنتى.
- قوالب مصنوعة من قلوب من دلايك رملية.
- قوالب مجهزة فى ارضية المسبك.
- تشكيل القوالب بواسطة ماكينات الدك.

أنواع رمال السبابة (طبقا للمصدر): Types of Moulding Sand

1- رمال طبيعية: Natural Sands

تحتوى بالاضافة الى السيليكا على حوالى 5-20% طين و 2-8% ماء علاوة على بعض المواد العضوية التى قد تحترق اثناء الصب وتولد غازات تؤثر على المسبوك

2- رمال تخليقية: Synthetic Sands

تستخدم حبيبات سليكا مصنعة و يحدد حجمها وطريقة توزيعها وتغسل جيدا ويعاد خلطها بالاحجام والاشكال والتوزيع المطلوب حتى تحقق خصائص محددة تضمن جودة اعلى للمسبوك

وتتكون من الاتى:-

1- حبيبات السليكا

2- من 3% الى 5% طين

3- من 3% الى 4% ماء

اختبارات الرمال: Testing of casting Sand

1- تحديد شكل وحجم وتوزيع حبيبات الرمل
Grain size distribution and shape

2- اختبار تحديد متانة الرمل : **Crushing test**

3- اختبار تفاذية الرمل : **Permeability test**

4- اختبار تحديد نسبة الطين : **Clay Content**


5- اختبار تحديد نسبة الرطوبة : **Moisture Content**

5- اختبار تحديد نقطة التكلس : **Sintering point**


المراحل الاساسية لعمليات سباكة المعادن

2- اعداد وتشكيل القالب: Mould and Core Preparation


تستخدم أدوات ومعدات المسبك فى دك وكبس الرمل وختم النموذج واعداد فتحات الصب Gating system وفتحات خروج المعدن الزائدة التغذية Risers

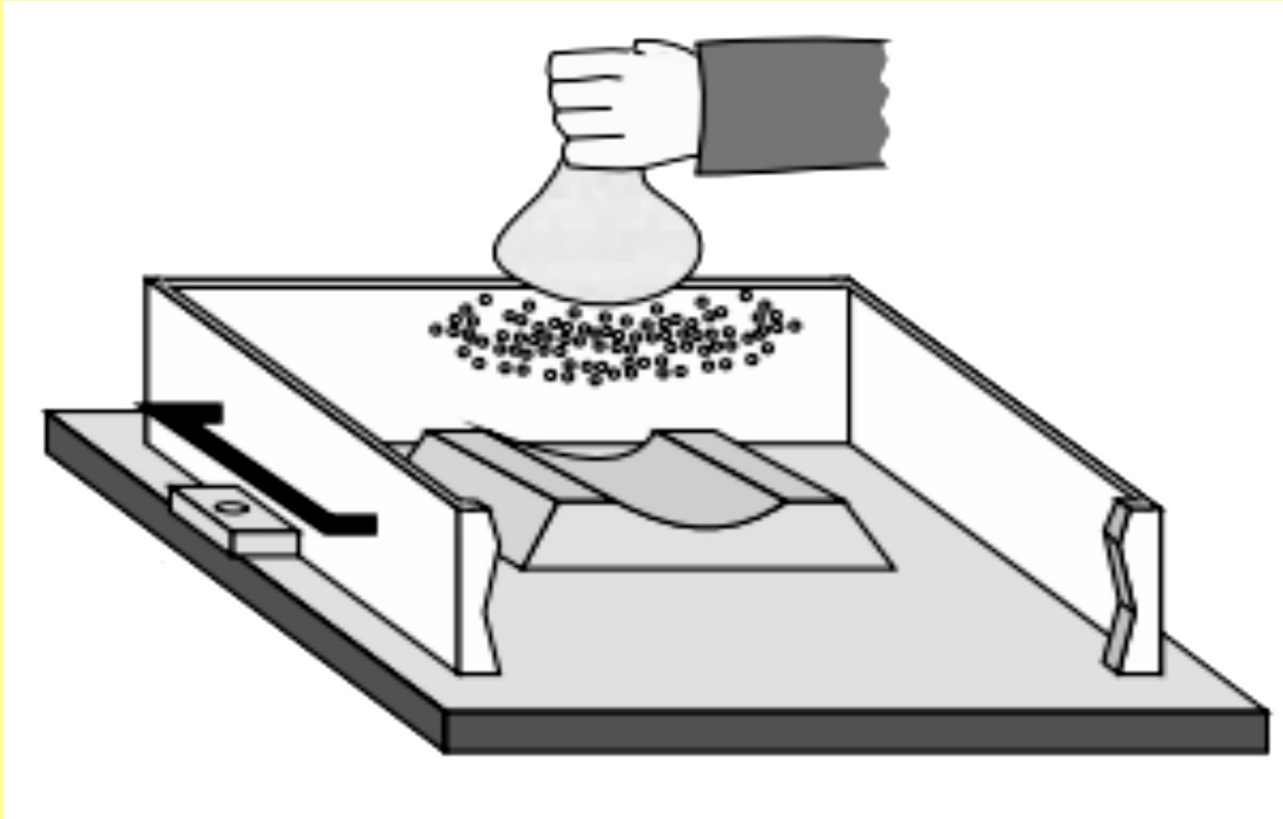


الخطوه الثانيه وتضاف بها بودرة الفصل فوق النموذج

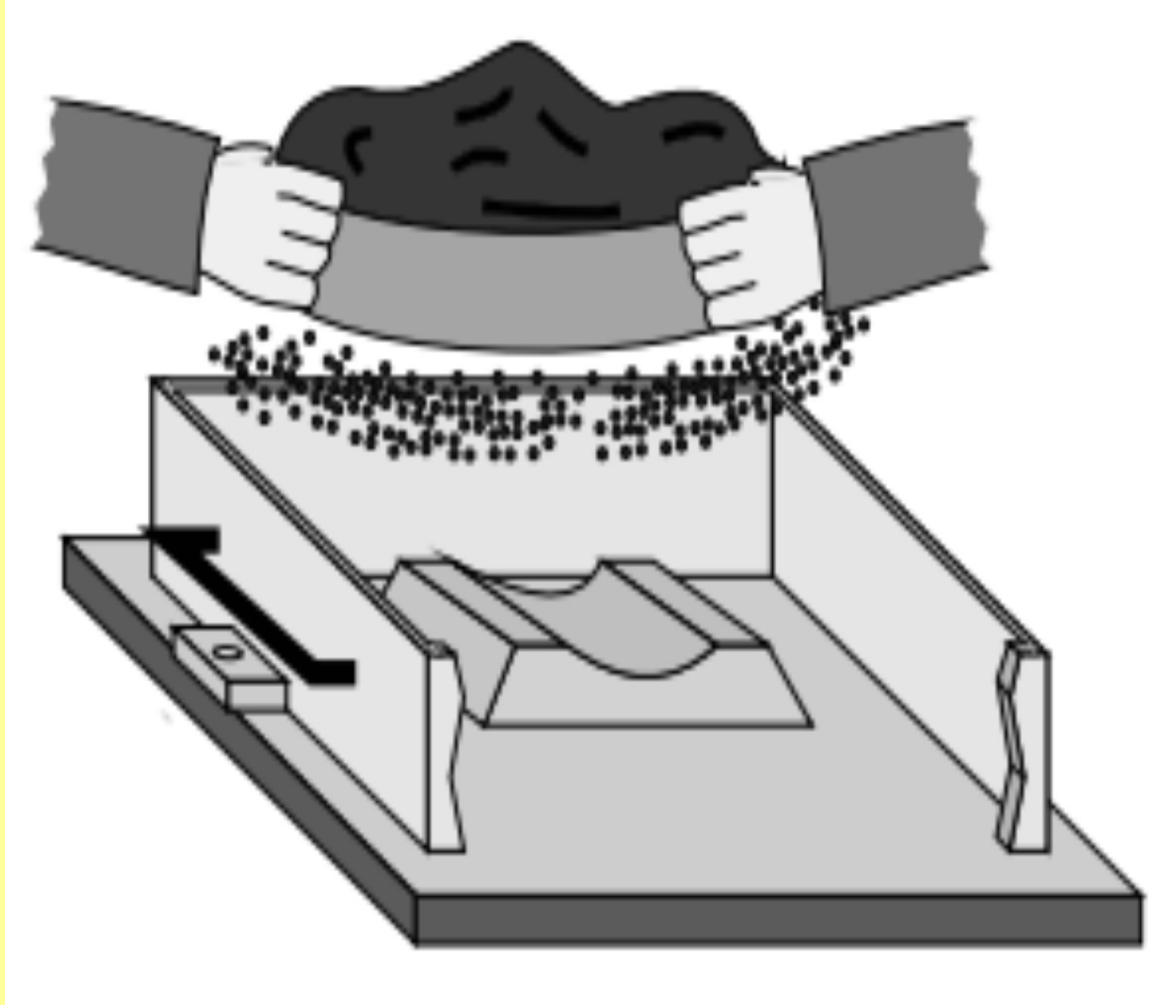


الخطوة الثالثة وتضاف بها رمال الوجه والظهر

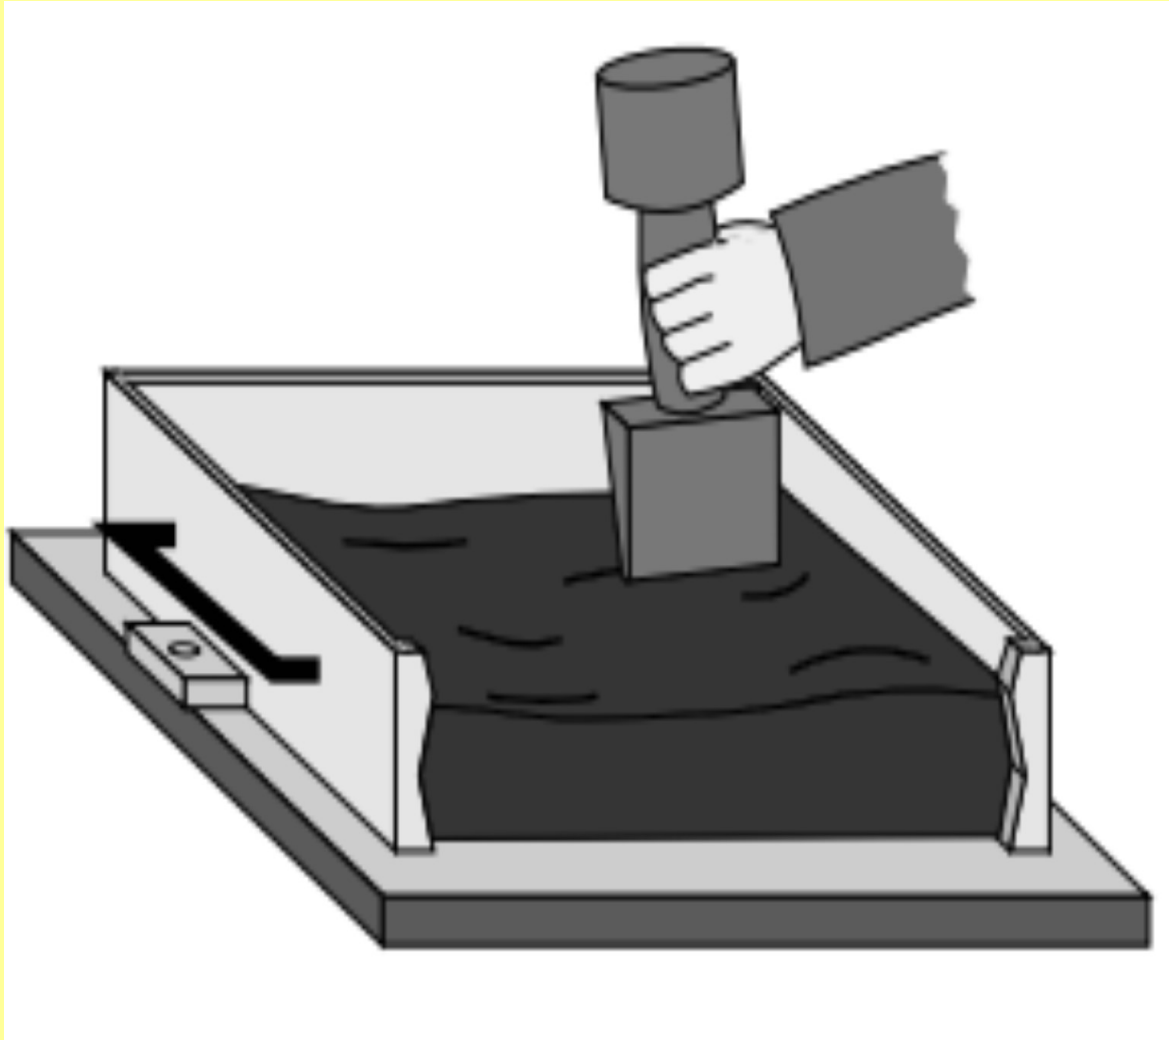


الخطوة الرابعة وبها تدك الرمال حول النموذج

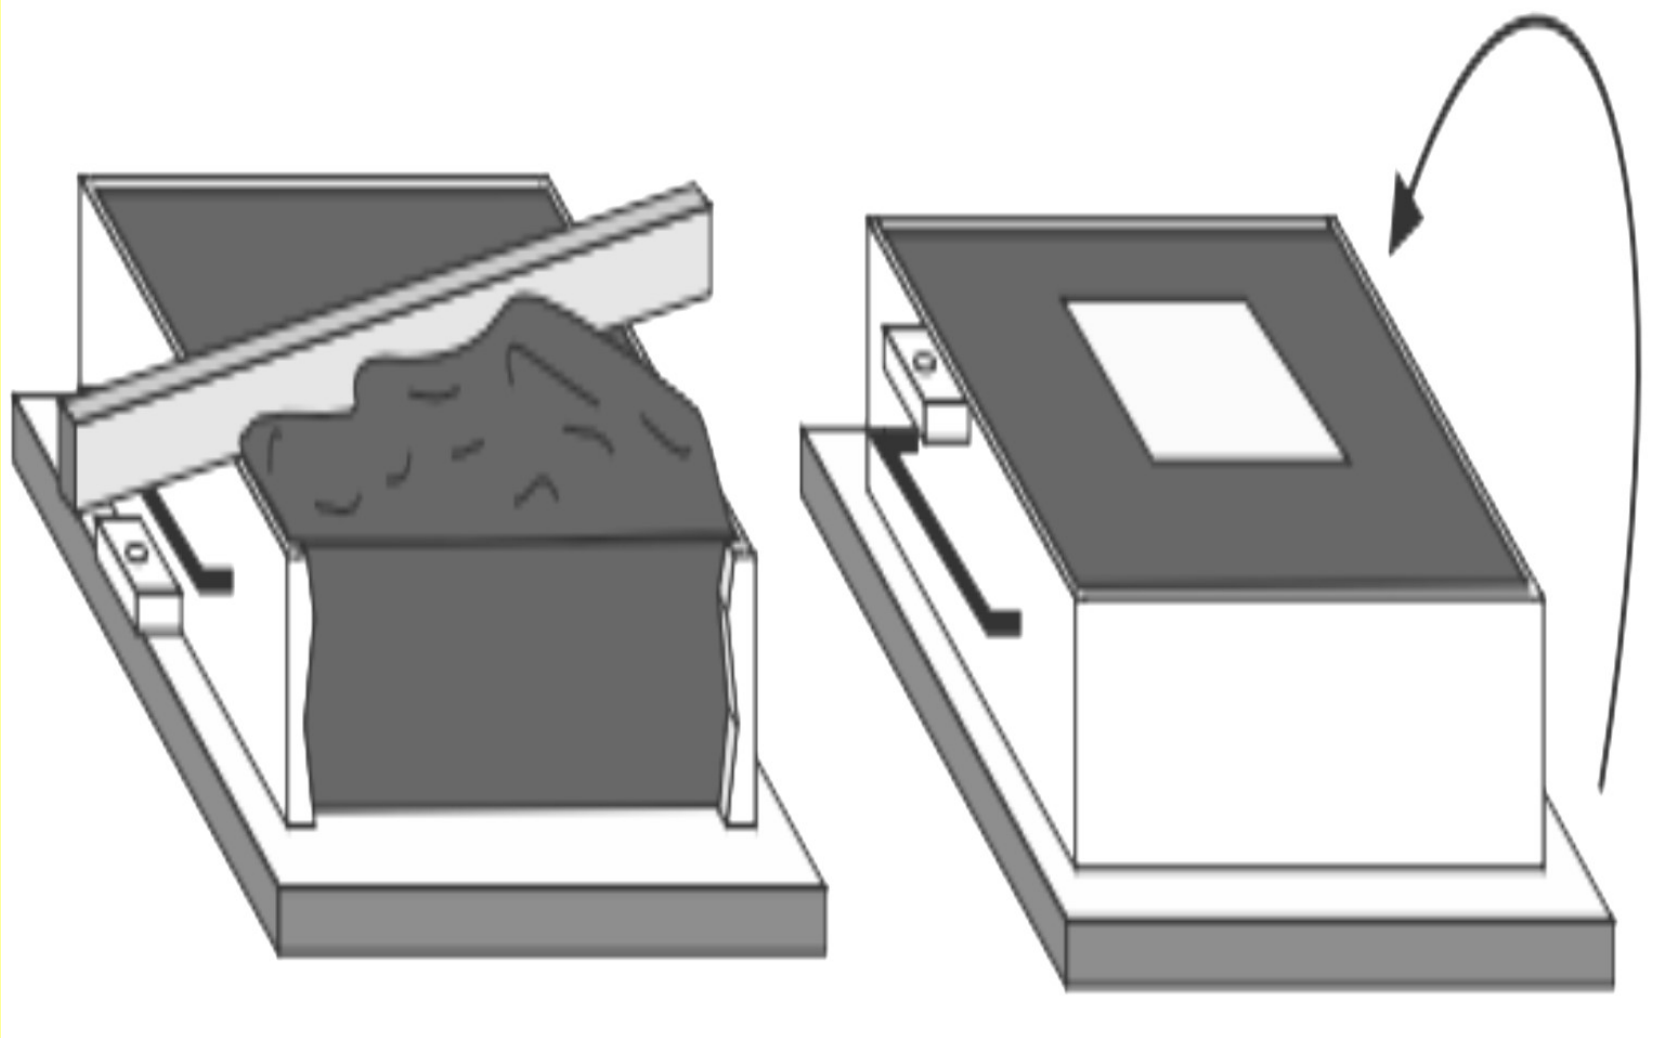


الخطوة الخامسة تسوية السطح بمسطرة التسويه ثم قلب الريزق

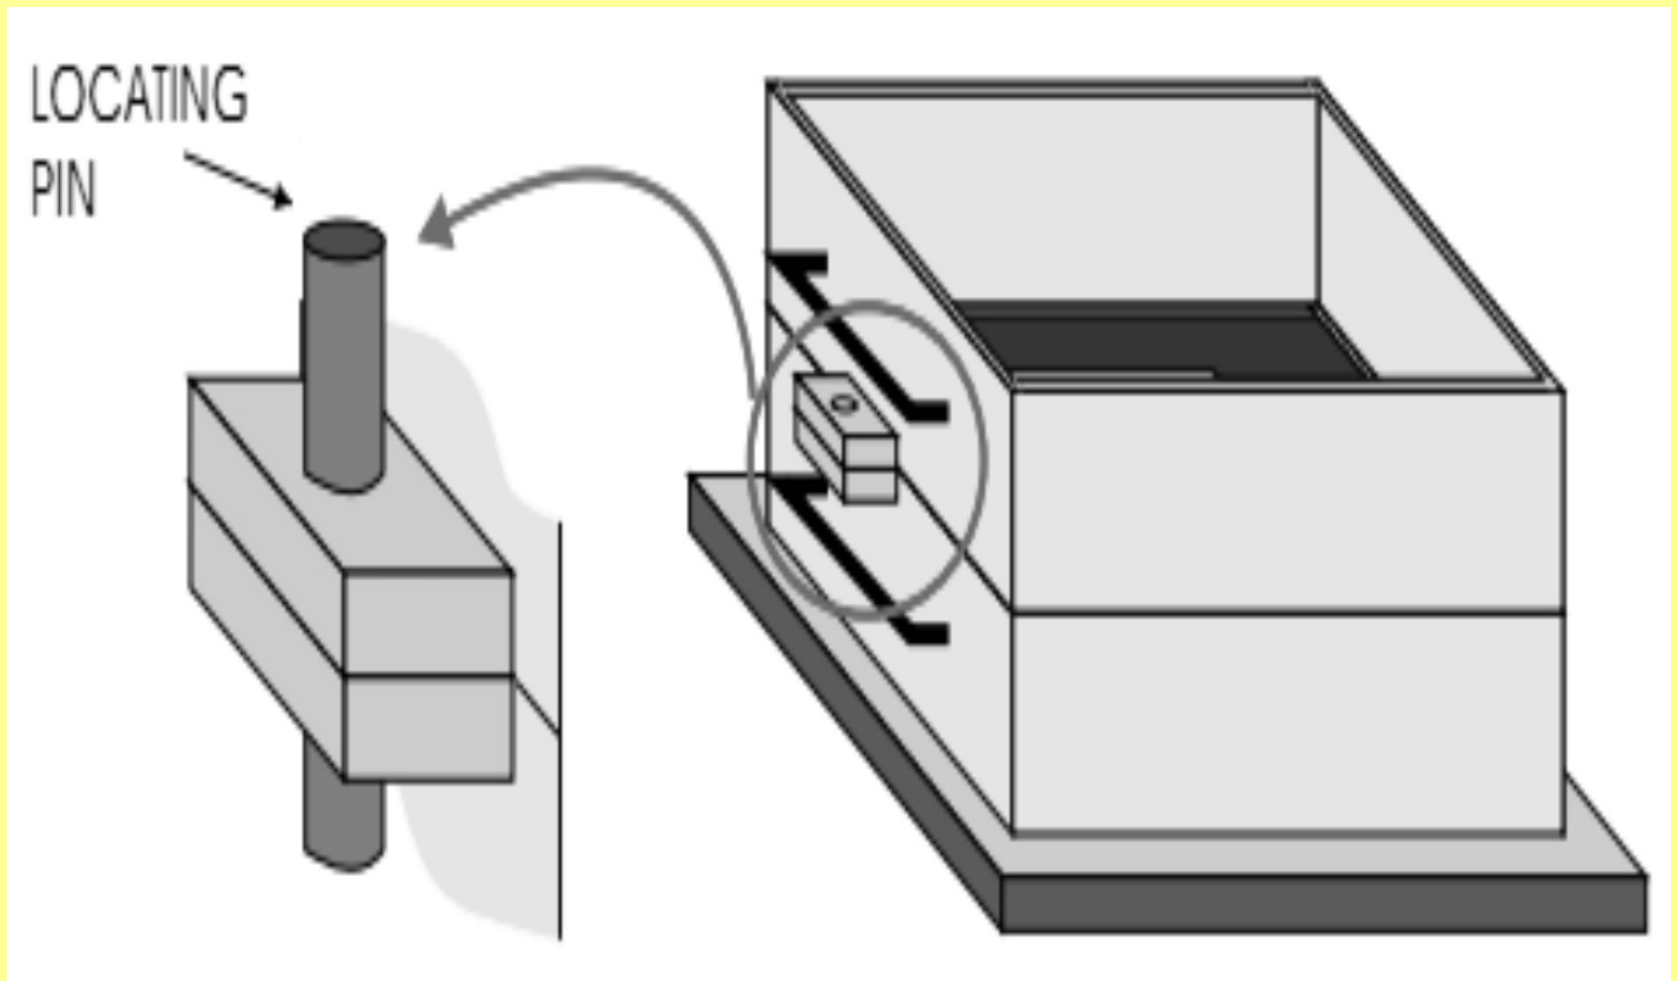


الخطوه السادسه يوضع النصف الثانى من الريزق وتثبت عن طريق البنوز

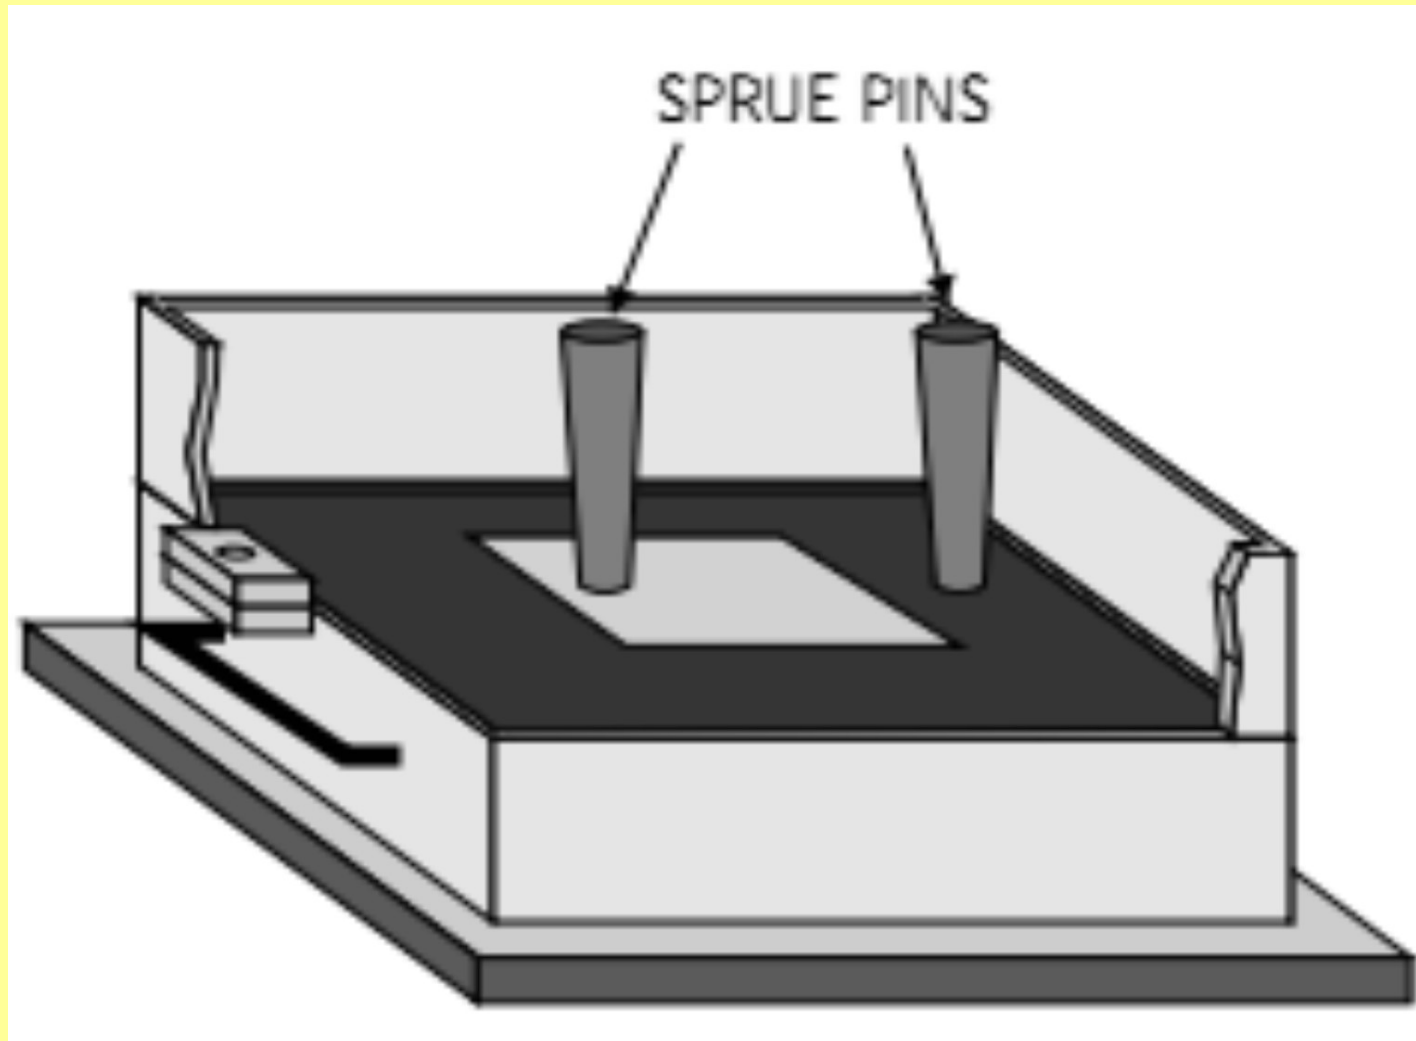


الخطوة السابعة يتم تثبيت المصب والمغذى

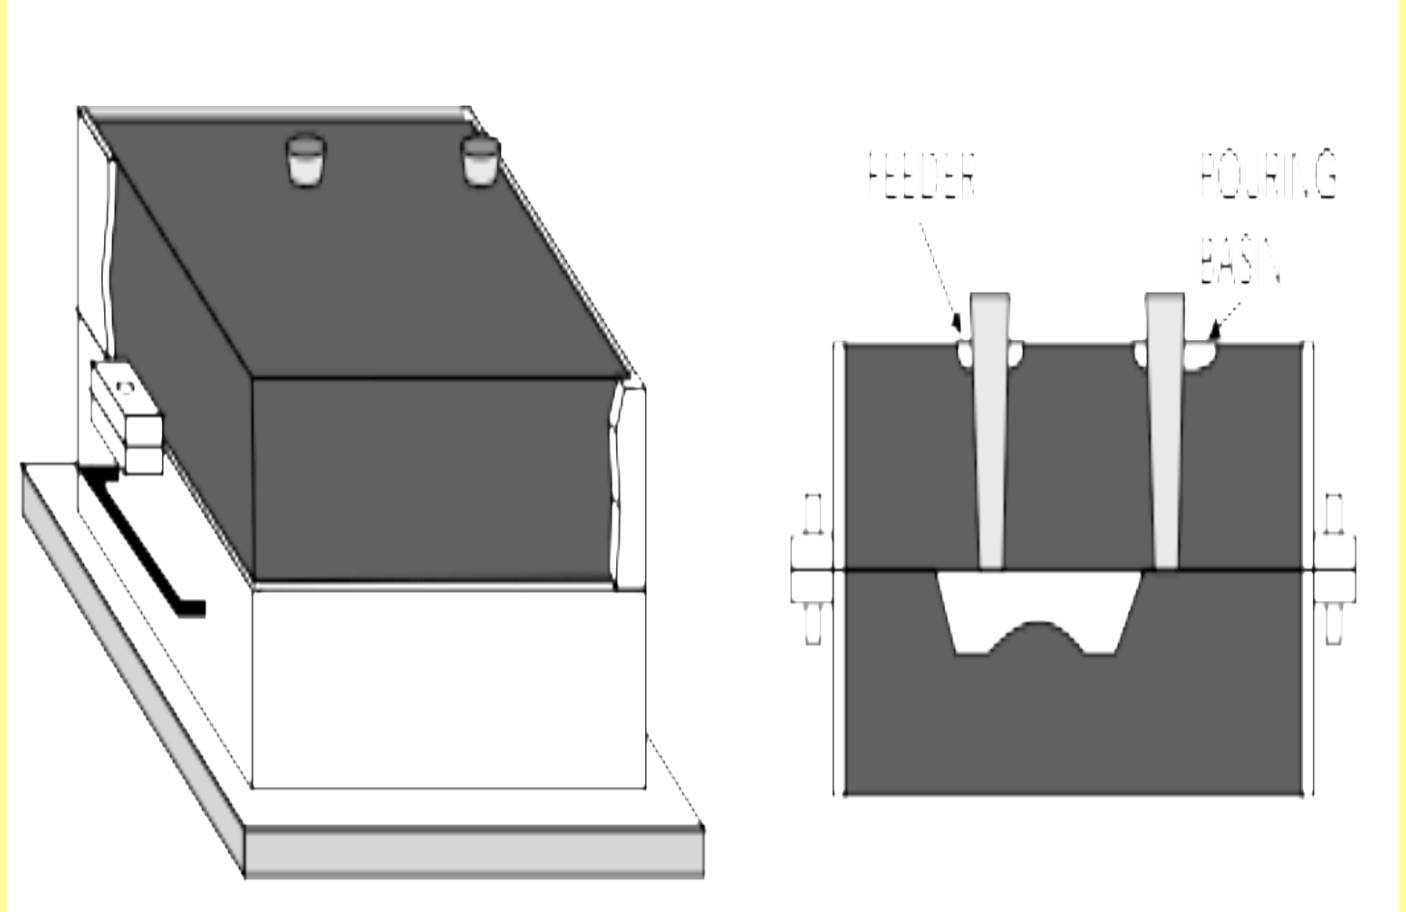


الخطوه الثامنه يدك النصف الثانى من الريزق بنفس الطريقه
التي تم بها دك النصف السفلى

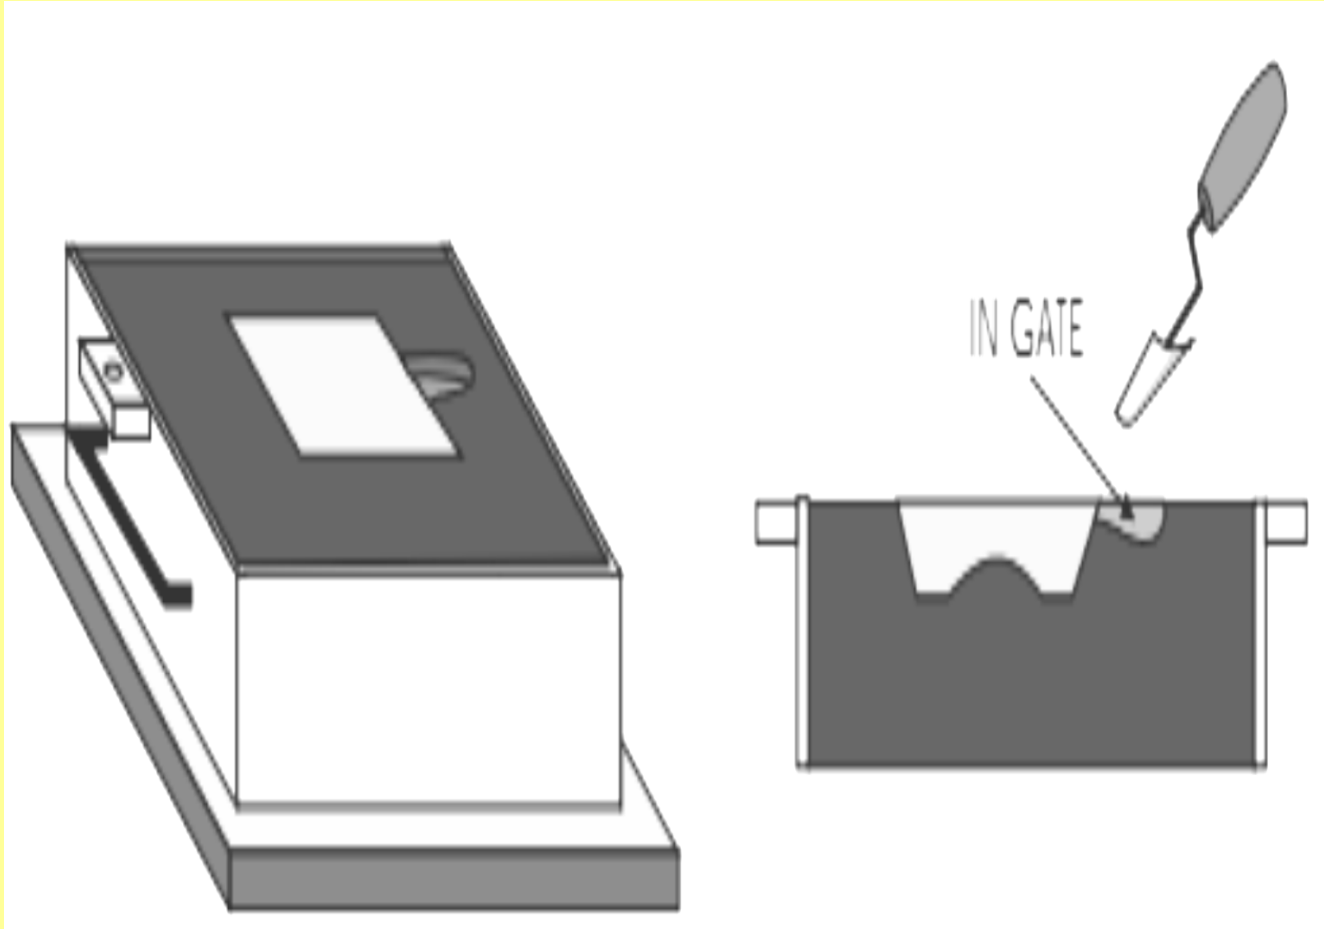


الخطوة التاسعة يفصل جزئى القالب ويتم فتح بوابات الصب

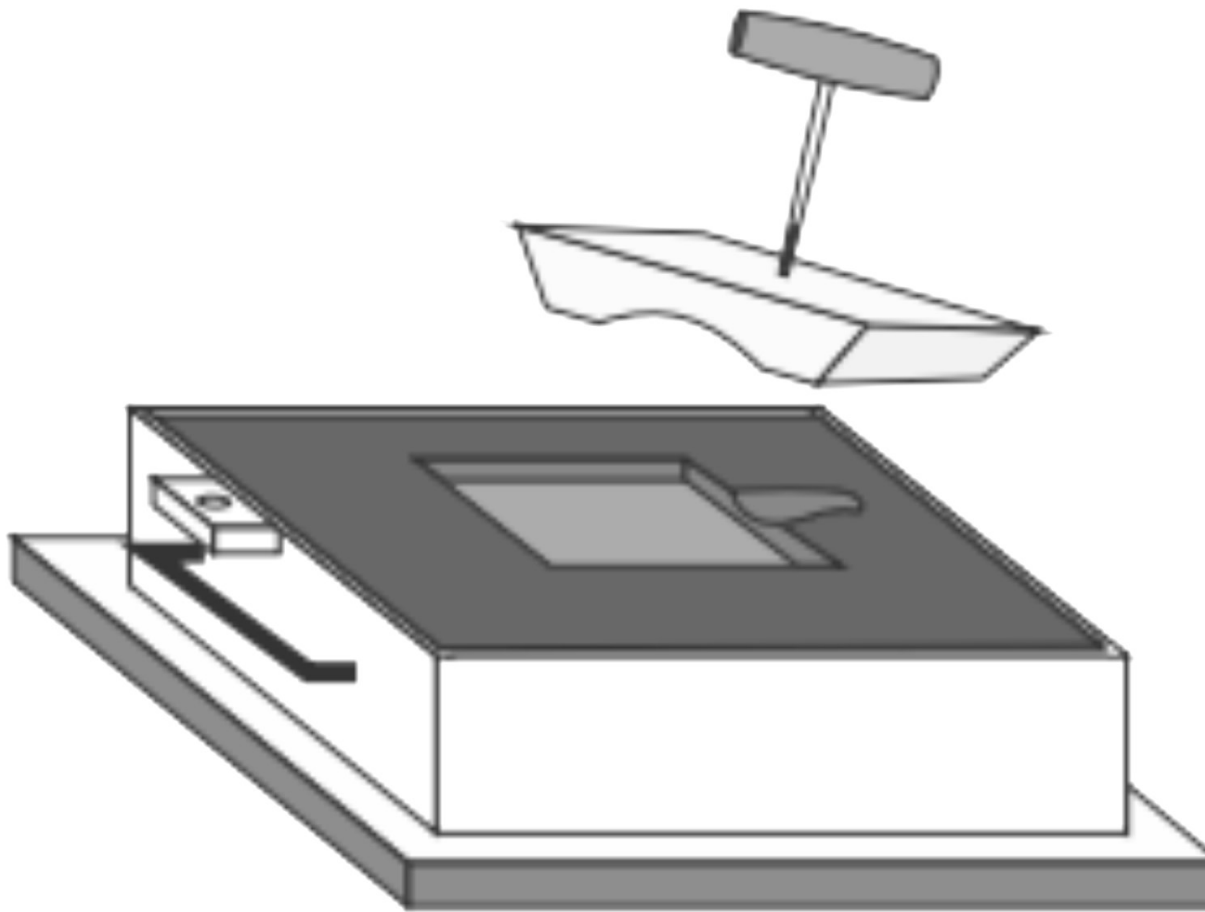


الخطوة العاشرة يتم إزالة النموذج من مكانه

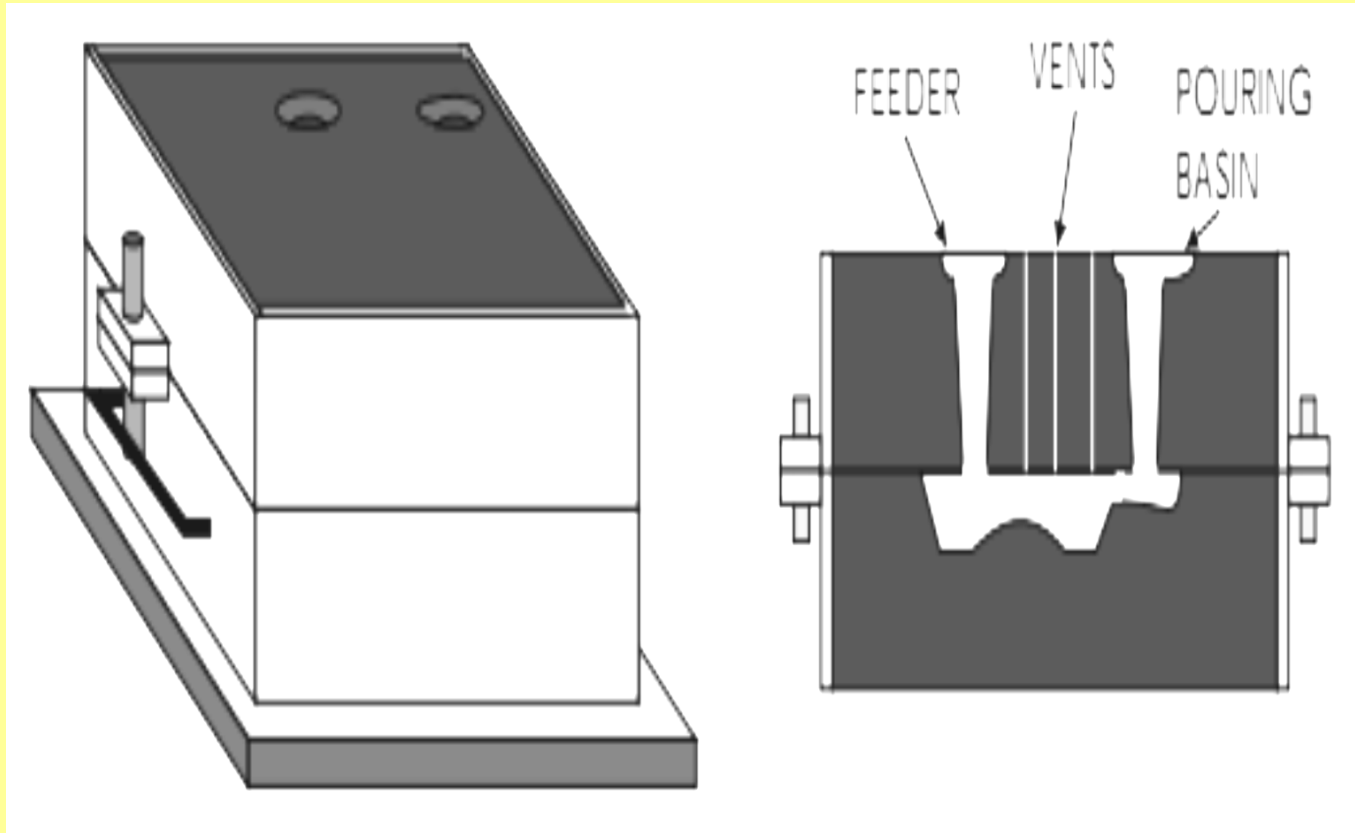

الخطوه الحاديه عشر و يظهر فيها القالب معدا للصب
و مقطع فى النصفين العلوى والسفلى من القالب

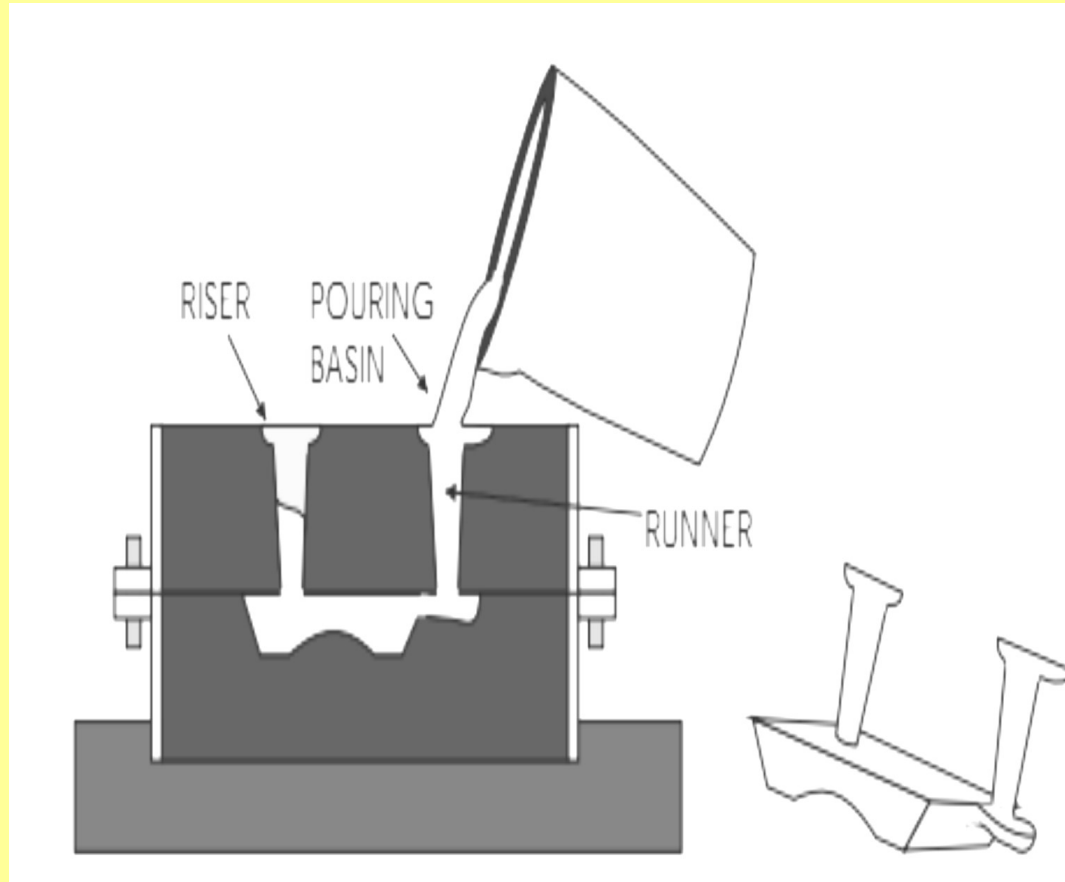


الخطوه الثانيه عشر الصب فى القالب ويظهر معها المسبوك بعد إخراجہ

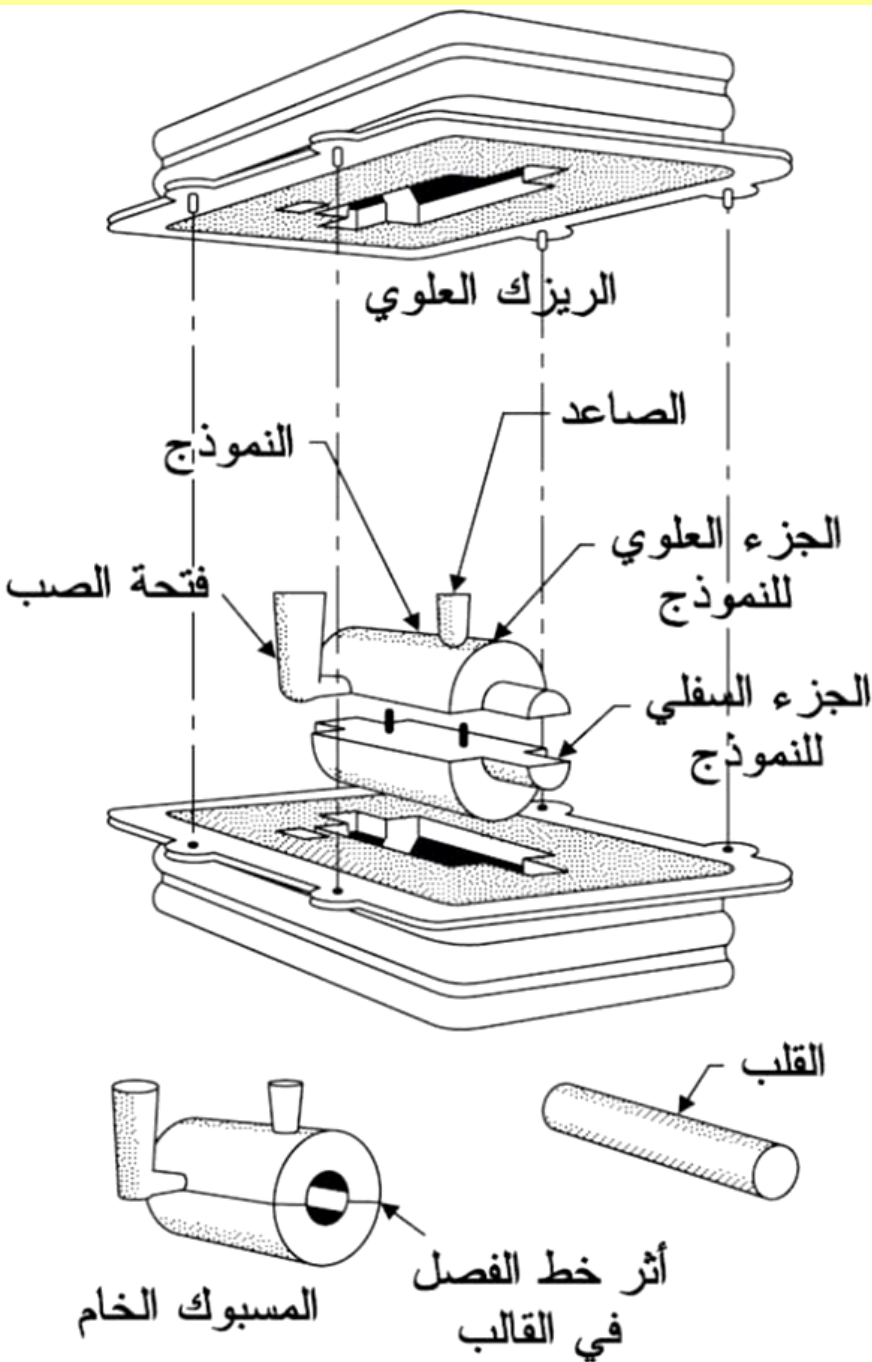

والشكل يوضح رسماً مجمعا
لخطوات السباكة في حالة وجود
دليك

أهم الأدوات المستخدمة فى سباكة لقوالب الرملية

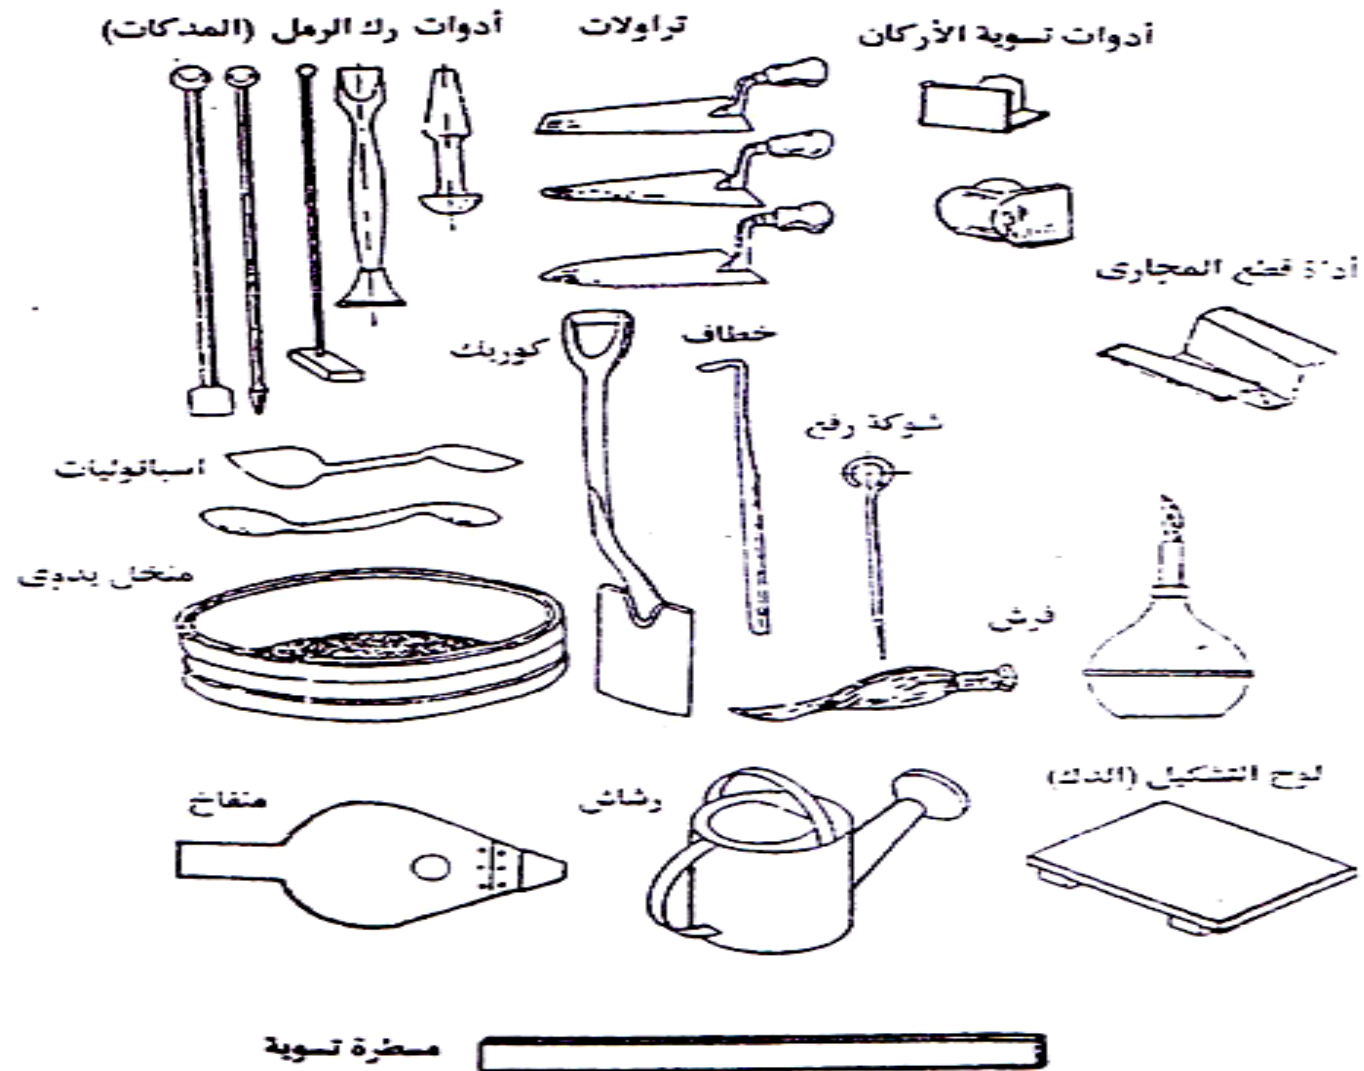

شكل (٣-٣) أهم الأدوات المستخدمة فى تشكيل لقوالب الرملية


خطوات سباكة القوالب الرملية

الخطوات الأساسية لعملية سباكة القوالب الرملية


- 1- وضع لوحة الموائمة الخشبية على منضدة المسبك ويوضع فوقها النصف السفلى للنموذج ثم يوضع النصف السفلى للريزق
- 2- رش بودرة الفصل على النموذج وهى بودرة ناعمة جافة تستخدم لتسهيل عملية استخراج النموذج من القالب بعد اتمام عملية الختم
- 3- اضافة رمل الوجه وهى الطبقة المواجهة للنموذج وتمثل السطح الداخلى للفراغ والتي يجب ان تكون ناعمة جدا حيث تعتمد عليها درجة نعومة سطح المنتج ثم اضافة رمل الظهر او المساندة وهو يمثل الجانب الاعظم من رمل القالب وعادة مايكون اكثر تماسكاً واكثر خشونة من رمل الوجه.
- 4- يتم دك الرمل بدرجة كافية
- 5- يسوى السطح بمسطرة التسوية ثم قلب الريزق السفلى بمحتوياته فوق لوحة الموائمة وبذلك يصبح نصف النموذج فى قمة الريزق
- 6- يتم تثبيت الريزق العلوى فوق السفلى عن طريق خوابير التثبيت وكذلك بوضع نصف النموذج الثانى فوق النصف الاول إن وجد ويجب التأكد من توافق بروزات المركزة فى النصف العلوى مع النتوءات المركزة فى النصف السفلى من النموذج .

تكملة خطوات سباكة القوالب الرملية

- 7- يتم تثبيت المصب والمغذى
- 8- يدك النصف الثانى (العلوى) من الريزق بنفس الطريقة التى تم بها
دك النصف الأول (السفلى)
- 9- يفصل جزئى القالب ثم يتم فتح بوابات الصب والتغذية
- 10- يتم إزالة النموذج من مكانه
- 11- يتم تجميع جزئى القالب ويركب الدليك فى مكانه إن وجد وبالتالى
يكون القالب جاهز للصب
- 12- يصهر المعدن ويصب داخل فراغ القالب ثم يترك ليتجمد
- 13- يتم إخراج المسبوكة ويتم تنظيفها وفحصها

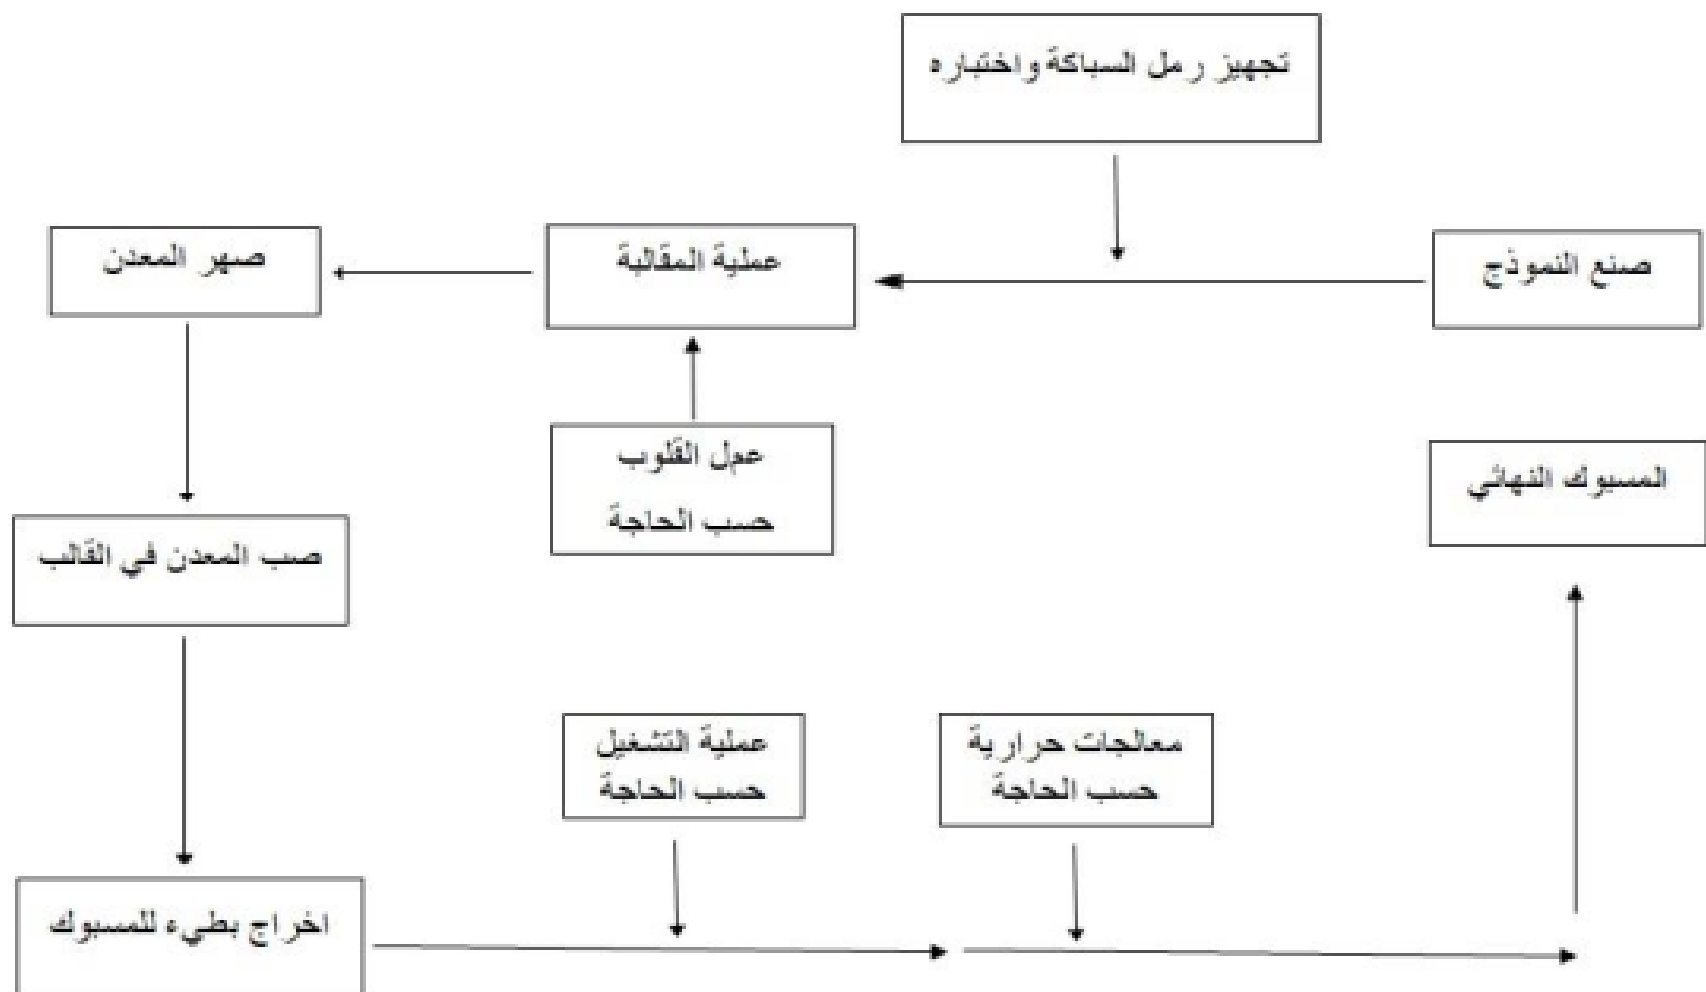

شكل 3-1 المراحل الاساسيه التي يمر بها المصبوك

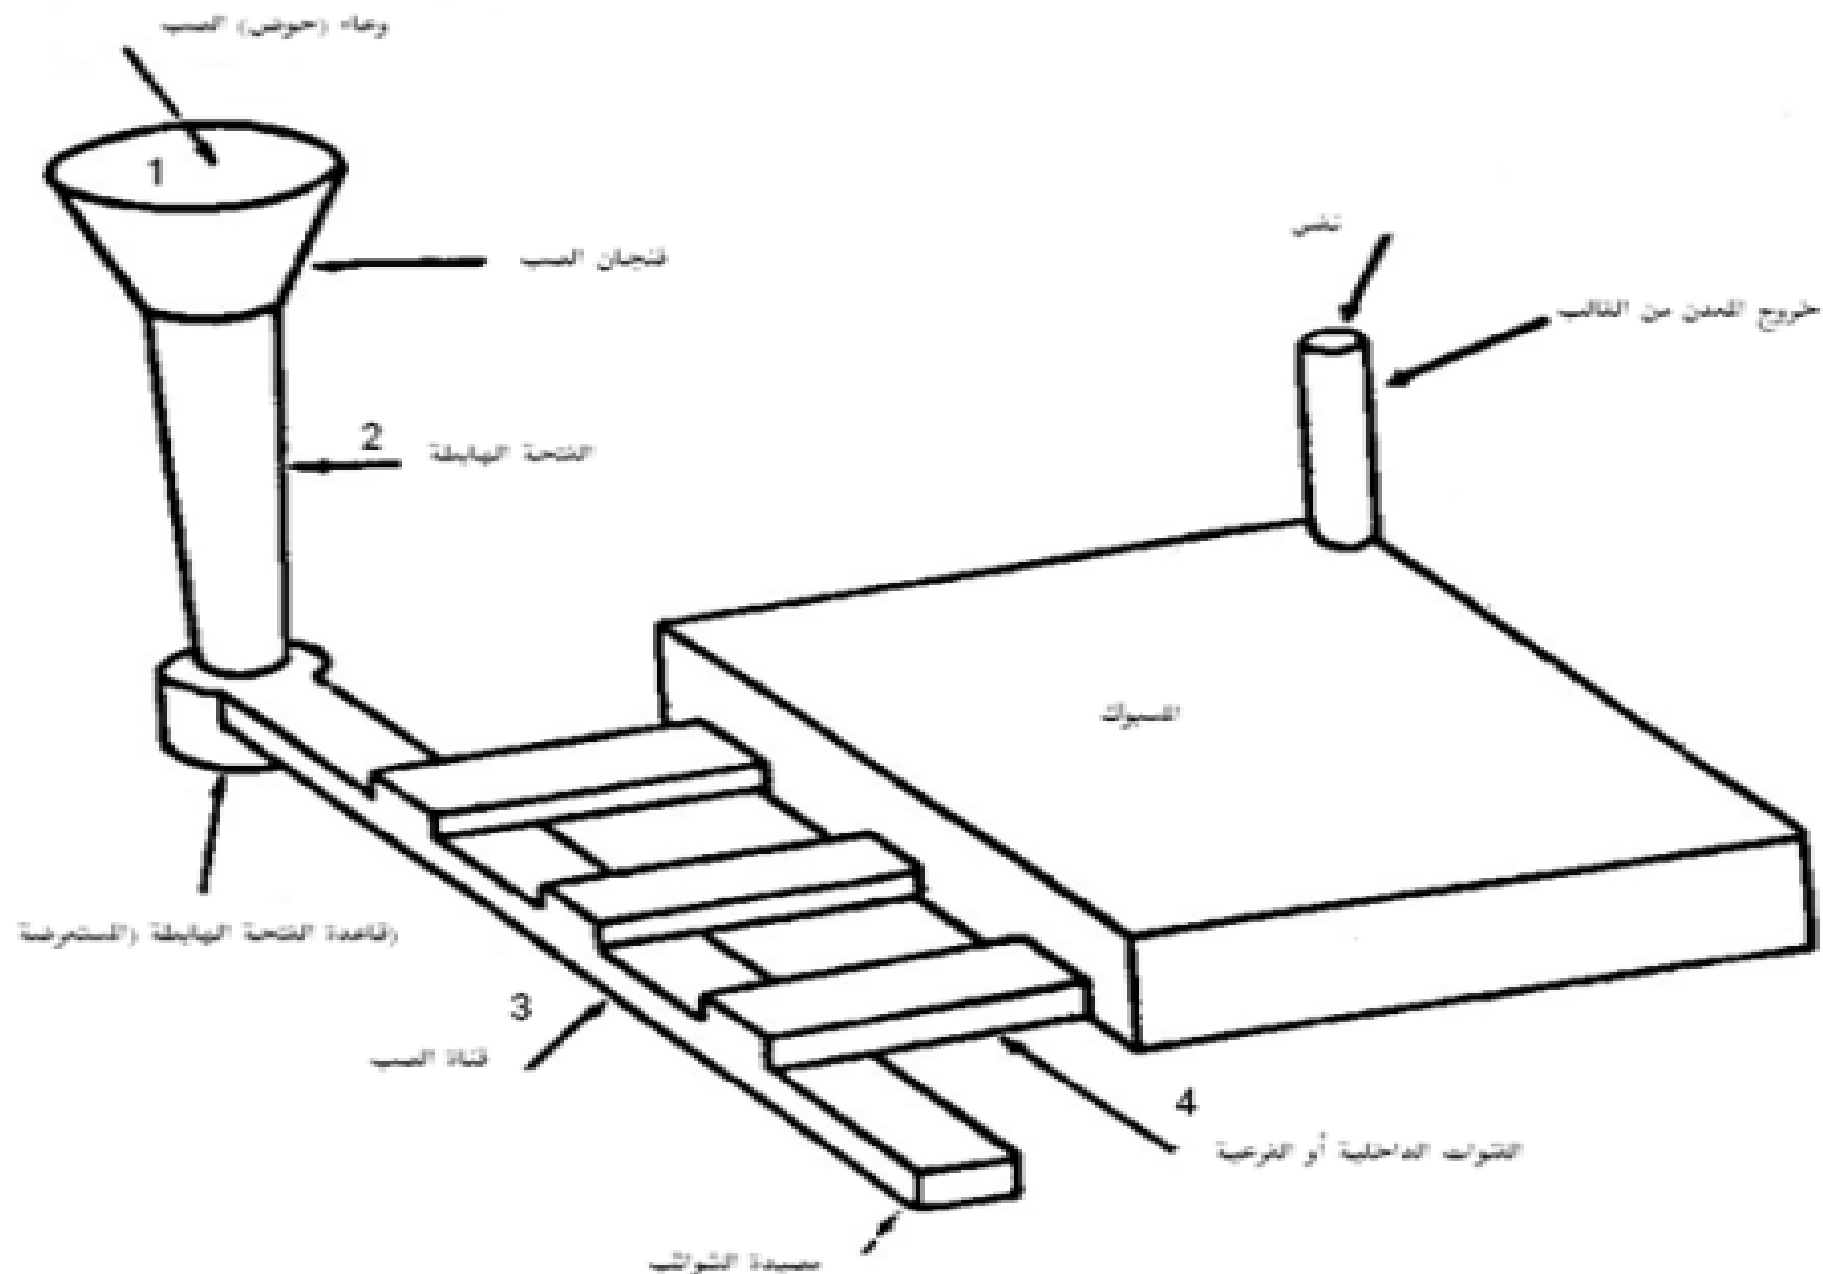

شكل (١ - ١٥) جهاز الصب

(٣) المجرى (قناة الصب) Runner

عبارة عن قبات أفقية مقطوعها على شكل شبه منحرف .

(٤) قنوات التغذية (الفتحات أو القنوات الداخلية) Ingate


وهي قنوات أفقية مقطوعها على شكل شبه منحرف وتستخدم في توصيل المعدن مباشرة إلى تجويف القالب.

والمصب المثالي يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

١- أن يكون المصب قادرا على ملء تجويف القالب بالمعدن السائل في الوقت المناسب ، وقبل تجمد المعدن .

٢- أن يكون مستقيما وقليل التعرجات .

٣- أقل مساحة ممكنة .

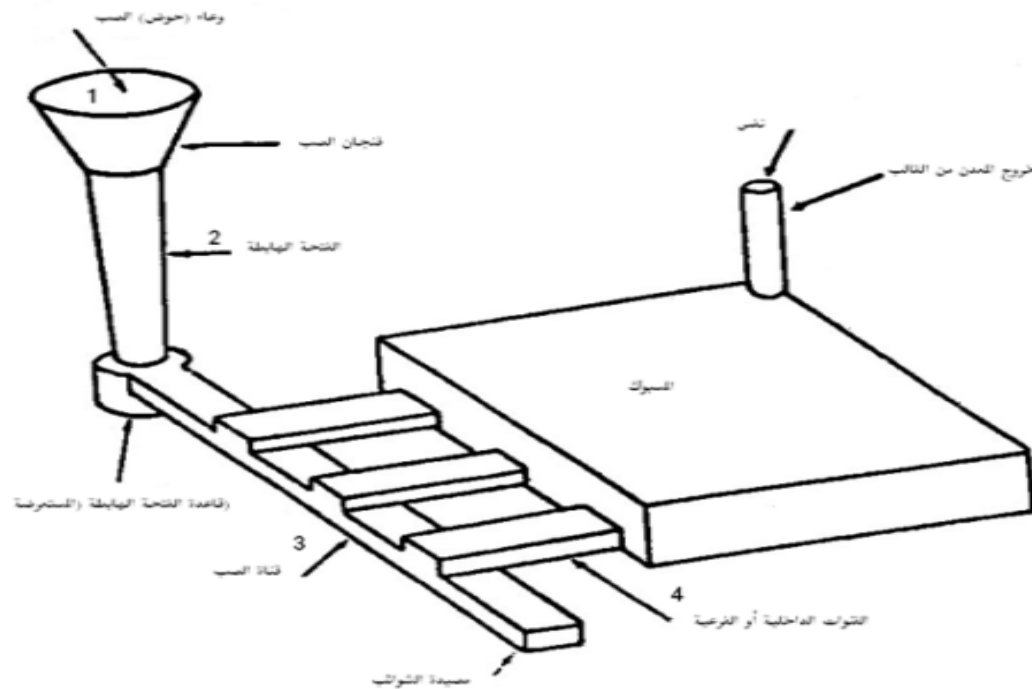

شكل (١- ١٥) جهاز الصب

فحص المسبوكات :

تتفاوت عملية فحص المسبوكات من الفحص البصري إلى الفحص باستخدام بالأشعة السينية (الرايو جرافية) أو الموجات فوق السمعية وطرق الفحص هي:-

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1- الفحص البصري | 2- الصوت والرنين |
| 3- الصدى | 4- الموجات الصوتية فوق حد السمع |
| 5- الضغط بالسوائل | 6- المنفذات |
| 7- التوصيل الكهربائي | 8- المسحوق المغناطيسي |
| 9- أشعة اكس السينية | 10- أشعة جاما |

وهناك طرق فحص إتلافية وفيها تأخذ قطعاً في المسبوك كعينة ويتم فحصها مجهرياً.


مزايا عملية السباكة

١. يمكن الحصول بعمليات السباكة على مسبوكات ذات أشكال معقدة.
٢. تكون المسبوكات المنتجة متشابهة إلى حد كبير.
٣. تستخدم السباكة الرملية عادة لتصنيع القطع الكبيرة الحجم والتي لا يمكن تصنيعها بطريقة أخرى أو تكون كلفتها عالية جدا.
٤. تستخدم السباكة الرملية: للمعادن والسبائك القصيفة التي تصعب تشكيلها بطرق أخرى.
٥. تصلح عملية السباكة للإنتاج بكميات معقولة نسبيا.
٦. يمكن الحصول على المسبوك المثالي وذلك بعد عمليات الإنهاء السطحي للمسبوك.
٧. يمكن استخدام عملية السباكة على أي معدن أي يمكن بالتسخين إلى درجة الإنصهار ومن ثم الاستفاده من عملية السباكة في إنتاجه.



2-2 عيوب المسبوكات:

تعتبر المسبوكات المحتوية على عيوب مرئية او غير مرئية منتجا غير مرغوب به ولا يسمح بوجود هذه العيوب عند الإستخدام وتختلف العيوب من حيث الحجم والشكل والضرر الذي تسببه على القطع وهناك عيوب قابله للإصلاح وعيوب غير قابله للإصلاح.

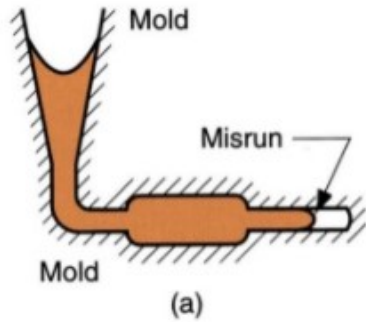

ومن اهم عيوب المسبوكات :

1- نقص المعدن او عدم الإكتمال :

نقص المعدن *Misrun*

نقص المعدن او عدم إكتمال القطعه بسبب نقص المعدن المسبوك في القالب والاسباب الرئيسيه لهذا العيب هو الخطأ في تصميم منظومة الصب او التغذية او إن المعدن المسبوك بارد نسبيا وتجمد قبل عملية إكمال الصب وايضا يلاحظ عند عدم سيولة المعدن بالدرجه الكافيه او عند تجمع الغازات تمنع ملاً القالب بالمعدن ويحدث كذلك عند تسرب المعدن خلال الثغره المتكونه عند سطح الانفصال نتيجة سوء ربط نصفي.

2- التشققات :


عباره عن تشققات واضحة يمكن ان ترى بالعين المجردة او بإستخدام مكبر تكون طويله متعرجه تحدث عموما على اطراف ماده للقطع او الزوايا واسباب حدوث التشققات عديده واهمها سوء التصميم للقطعه او قالب النموذج الخشبي فمن المفضل الإبتعاد عن الزوايا القائمه او الحواف الحاده وإستبدالها بإنحناء دائري قدر المستطاع.

3- تموجات المسبوكات:

وتحدث نتيجة عدم تساوي سمك جدرانها لذا يجب تحسين التصميم وإستعمال مبردات للإجزاء السميكة من المسبوكه.

4- الفقاعات الغازيه:

وهي فقاعات من الهواء او الغازات التي تتكون وتبقى في المسبوكه على شكل فراغات صغيره موزعه بأجزائها المختلفه واسباب ظهور الفقاعات الغازيه هو عدم نفاذية القالب للغازات بدرجة كافيه (شدة الرك مع تهويه رديئه) وردانة رمل المقالبه وصب معدن لم يتخلص من الغازات.

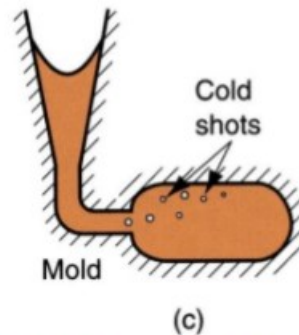


الفقاع الغازية Cold Shot

5- فجوات التجمد (فجوات الإنكماش)

وهي الفراغات التي تتكون نتيجة لعدم كفاية المعدن المغذي للمسبوكه في اماكن تجمع المعدن وكثيرا ما نرى فجوات التجمد في المسبوكات على شكل عدد كبير من الفقاعات الصغيره بسبب مسامية المسبوكه واسبابها التصميم غير الصحيح للمسبوكه واوضاع المصببات والمغذيات او ملأ القالب بمعدن اسخن من اللازم والخطأ في تركيب المعدن مما ينتج عنه إنكماش زائد.


6- فصوص الخبث:

وهي إحتوانات من الخبث بجسم المسبوكه على شكل اجسام لامعه او صفر في جسم المسبوك تقع في القالب من بودقة الصب واسباب حدوث هذا العيب سوء تنظيف المعدن من الخبث وايضا الخطأ في الصب وسوء تصميم نظام الصب ويمكن تفادي هذا العيب عن طريق إضافة فلتر سيراميكيه في منظومة الصب او عن طريق تغيير نظام الصب من البودقه.

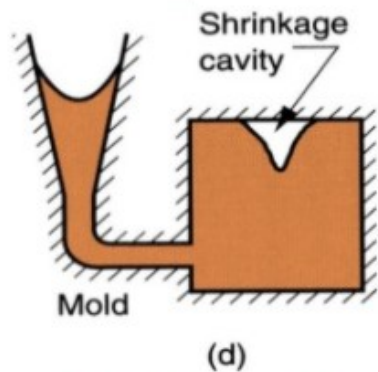


Shrinkage Cavity

فجوات التجميد

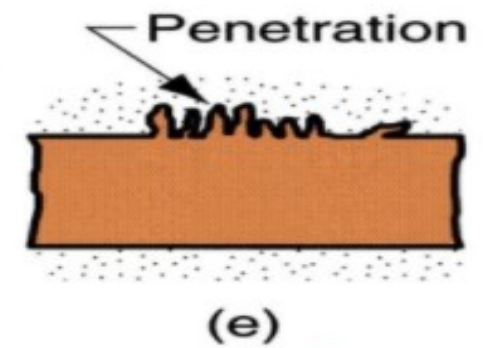

penetration

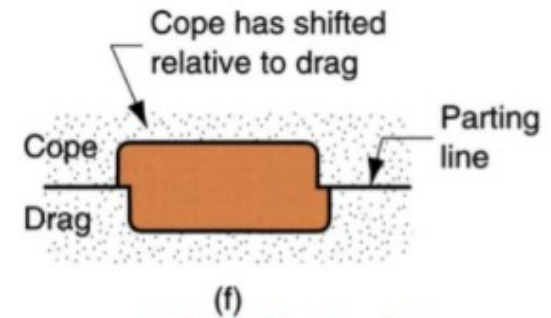

الاعوجاج mold shift

ت	العيب	سبب العيب	علاجه
1	الثقوب الفقاعيه (الفقاعات)	إستخدام رمل ذو نفاذيه قليله او رمل درجة رطوبته عاليه او قلة التنفيس للقالب	إستخدام رمال اقل في نسبة الرطوبه واعلى في النفاذيه مع عمل نفاذات هواء في القالب
2	فجوات رمليه	إستخدام قالب غير مدكوك جيدا (رمال سائبه)	زيادة دك الرمل وإستخدام رمال ناعمة الوجه
3	الرفع والزحزحه	حركة النصف العلوي من القالب إلى الاعلى نتيجة وضع اثقال فوقه وحركة القالب نتيجة سوء إرتكازه	تثبيت القالب جيدا مع وضع اثقال فوقه وتثبيت الدليك في مكانه جيدا
4	القشور	إحتراق الرمال الملاصقه للمعدن نتيجة إستخدام رمل غير مناسب	إستخدام رمل مناسب
5	الغلقات الباردة	المعدن المنصهر يسير في إتجاهين متقابلين ويكون إلتقائهما بالمعدن باردا نسبيا بسبب سوء تصميم القالب الرملية او طول المسافه التي يسيرها المعدن	إعادة التصميم للقالب مع مراعات ان يسير المعدن مسافات قصيره داخل المجاري المختلفه في القالب
6	شقوق الإنكماش	تصميم خاطئ للمسبوك ينتج عنه تركيز للمعدن في اماكن معينه او وجود اركان حاده	تحسين التصميم

Thank you for listening...

Questions?????